



DISTO™ pro<sup>4</sup> / pro<sup>4</sup> a



用户手册  
中文 1.0 版

leica  
Geosystems

衷心祝贺您购买了  
DISTO。



zh

本产品为高质量，高效的 Leica Geosystems 产品。

! 本手册里除了使用说明书以外，还指南器读本手册。包括了重要的安全指南（参见“安全指南”一章）。在使用本手册前，请务必仔细阅读。

和户要的会  
号用需权，  
型在您授时息。  
号上当或系信  
仪填，商联系  
请序手与维用  
您列册销修到  
将号上售部这  
些信


本手册中使用的符号有如下含义：

**危 险 :** 表明即将产生的不良结果，如果不防止，将导致严重的人员损伤。

**警 告 :** 表明潜在的不良或危险的使用，如不防止，将会导致严重的人员损伤。

**小 心 :** 表明潜在的不良或危险的使用，如不防止，将会导致一定的人员损伤和环境破坏。

**用 户 说 明 , 帮 助 用 户 在 技 术 上 正 确 有 效 地 操 作 。**

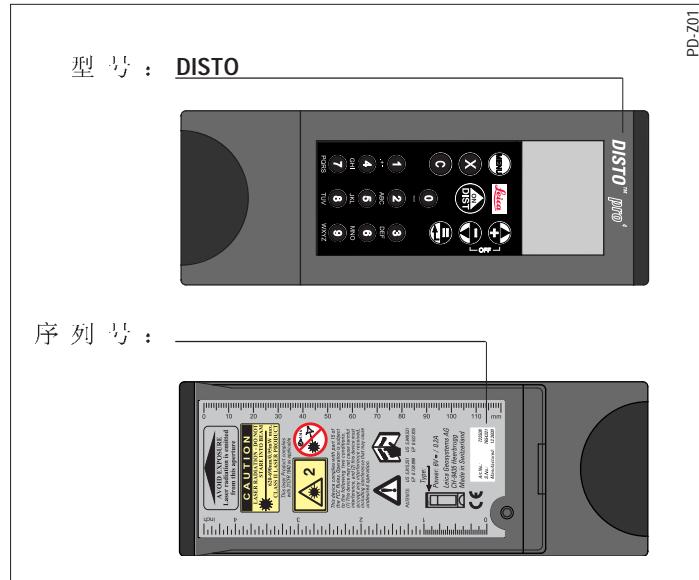

# 目录

产品识别	124	在平面进行测量	137
使用的符号	124	从角落测量	138
前言	127	从边缘测量	138
特点	127	划线测量	138
适用范围	127	从支架上测量	138
工作模式	127	使用附件测量	139
常规模式	127		
取点模式	127	简单运算	139
测量模式	127	长度	139
仪器介绍	128	总高, 总距离	139
标准配置	128	部分高度, 部分距离	139
基本仪器	129	测量值翻倍	139
显示	130	面积计算	140
特殊符号	130	体积计算	140
键盘	131		
纵观	131	菜单功能	140
字母对应表	131	测量设置 (1)	140
电池装入/更换	133	测量基准边 (1.1)	140
仪器操作	133	加/减常数设置 (1.2)	141
启动 DISTO	134	延时测量 (1.3)	142
首次启动 DISTO	134	激光 (1.4)	143
启动打点模式	134	跟踪测量 (1.5)	144
关闭 DISTO	135	数据传输 (1.6)	144
进行测量	135	后盖 (2)	144
菜单操作	135	无后盖 (2.1)	144
菜单/菜单功能选择	135	转换接头后盖 (2.2)	145
热键	136	自动识别 (2.3)	146
更正菜单选项	136	转角后盖 (2.4)	146
菜单功能复位	136	划线后盖 (2.5)	147
退出菜单	136	基本设置 (3)	147
后盖的使用	136	单位 (3.1)	147
自动识别后盖	136	语音 (3.2)	148
后盖更换	137	蜂鸣 (3.3)	148
		复位 (3.4)	148
		照明 (3.5)	148
		关机 (3.6)	149

zh

# 目 录 ( 续 )

zh

基本功能 (4) .....	149	附件 .....	172
跟踪测量最大值 (4.1) .....	149	测量用附件 .....	172
跟踪测量最小值 (4.2) .....	149	数据传送用附件 .....	173
放样 (4.3) .....	150	运输用附件 .....	173
勾股定理 (4.4) .....	153	安全说明 .....	173
高度 (4.5) .....	155	仪器使用范围 .....	173
精确取值 (4.6) .....	156	指定的使用范围 .....	173
平均值 (4.7) .....	156	禁用范围 .....	173
计算 (5) .....	157	使用限制 .....	174
三角形 SSS (5.1) .....	157	责任范围 .....	174
三角形 SH (5.2) .....	158	使用中可能出现的危险 .....	174
梯形 HSH (5.3) .....	159	使用中的重大危险 .....	174
梯形 HSD (5.4) .....	160	激光等级 .....	175
山墙面积 (5.5) .....	161	标签 .....	176
圆形 (5.6) .....	162	带有望远镜瞄准器的 DISTO .....	176
空间计算 (5.7) .....	163	电磁兼容性 (EMC) .....	176
保存 (6) .....	164	FCC- 说明 (只使用美国) .....	177
存储键 1-9 (6.1) .....	164	保养和储存 .....	178
调用键 1-9 (6.2) .....	165	保养 .....	178
堆栈存储 (6.3) .....	166	清洁和干燥 .....	178
数据 (6.4) .....	167	储存 .....	178
计算器 (7) .....	170	运输 .....	178
除法 (7.1) .....	170	邮寄 .....	178
$x^2$ (7.2) .....	170	技术数据 .....	179
开方 (7.3) .....	170	测量精度说明 .....	180
用户信息 .....	171	计算标准偏差 s .....	180
测程 .....	171	精度测试 .....	180
粗糙表面的测量 .....	171	信息代码 .....	181
透明表面的测量 .....	171	热键索引 .....	182
湿润、光滑或高光表面的测量 .....	171		
斜面或圆面的测量 .....	171		
徒手瞄准 .....	171		
室外测量 .....	171		
调整望远镜瞄准器 .....	171		

## 前言

DISTO<sup>TM</sup> pro<sup>4</sup> 和 DISTO<sup>TM</sup> pro<sup>4</sup> a, 为 DISTO 新系列中最好的型号, 提供最方便的测量。

本仪器完全适用于快速度或距离测量, 并且设有面积, 体积和部分距离等计算功能。

三个可替换使用的后盖, 适合不同的测量起算参考(角落, 边缘, 仪点)等。

## 特点

- \* 坚固的构造可用于建筑工地
- \* 清晰的可照明的显示屏
- \* 字母数字键盘
- \* 一体化计算器和强大的计算功能
- \* 操作简便, 设有热键功能
- \* 可保存 800 个测量值
- \* 可进行语言和测量单位的选择
- \* 带有可与 PC 联机的接口
- \* DISTO<sup>TM</sup> pro<sup>4</sup> a: 在 DISTO 系列中是测量精度最高的型号

## 适用范围

本用户手册只适用于 DISTO<sup>TM</sup> pro<sup>4</sup> 和 DISTO<sup>TM</sup> pro<sup>4</sup> a。在本手册中, DISTO 是两种型号的简称。

## 工作模式

### 常规模式

此时 DISTO 已被启动, 但激光未启动。在这些模式中, 可以进行菜单输入, 计算或启动菜单。

### 打点模式


此时 DISTO 和激光都被启动。可以用激光瞄准被测物。

zh

### 测量模式

此时 DISTO 是启动的, 并进行单次或持续测量(如: 最大或最小跟踪测量, 放样等)。

zh

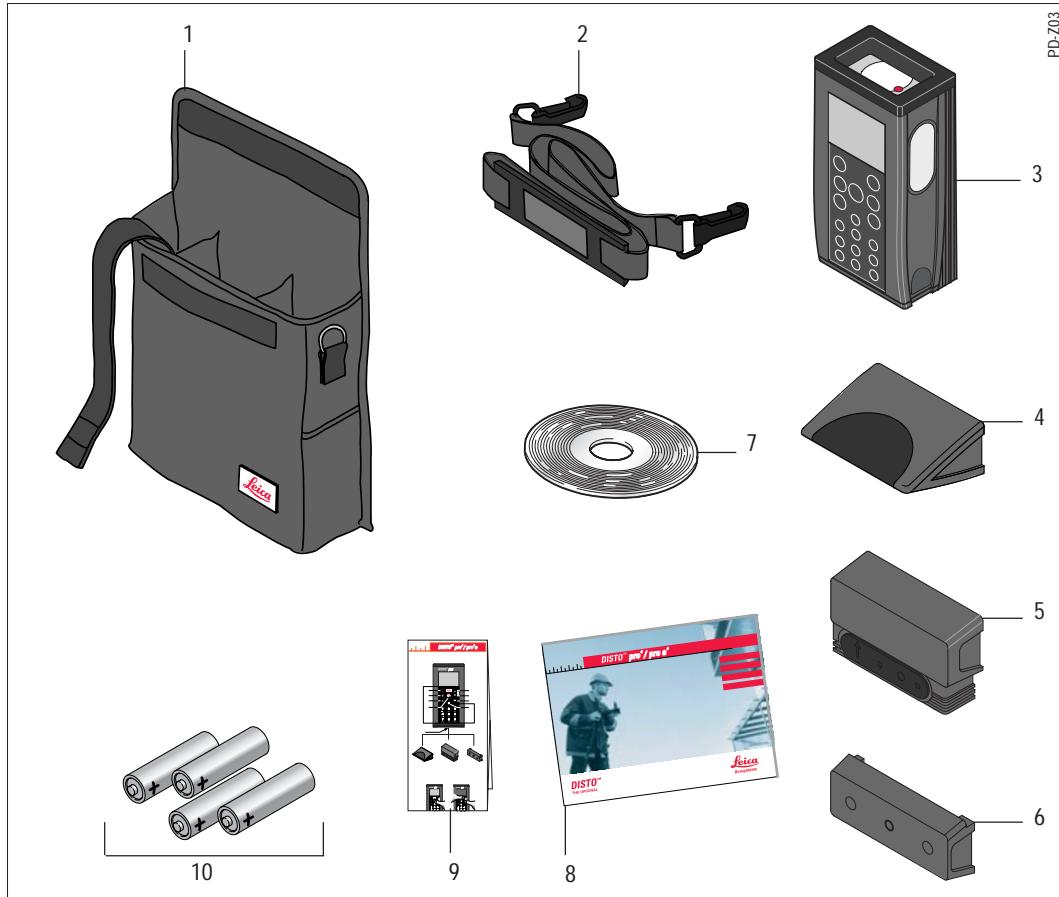



- PD-Z03
- 1 带搭环的背包
  - 2 背带
  - 3 DISTO™ pro<sup>4</sup> / DISTO™ pro<sup>4</sup> a
  - 4 转角后盖
  - 5 划线 / 抱角后盖
  - 6 转换接头后盖
  - 7 CD-ROM, 带有联机接口的驱动软件和在线文部件
  - 8 用户手册
  - 9 快速入门
  - 10 电池 (4 x 1,5 V, Typ AAA)

更多的附件请参见用户信息。

PD-Z02

1	字母键	数字键	盘
2	LED显示屏	孔	接线口
3	测量镜片	拆卸盖	识别
4	激光发射器	支架	传感器
5	仪器后盖	拆槽盖	
6	电池后盖	电池盖	
7	白色运动部件	装配槽	
8	附带部件	用盖	
9	装槽口	磁性板	
10	接线口		

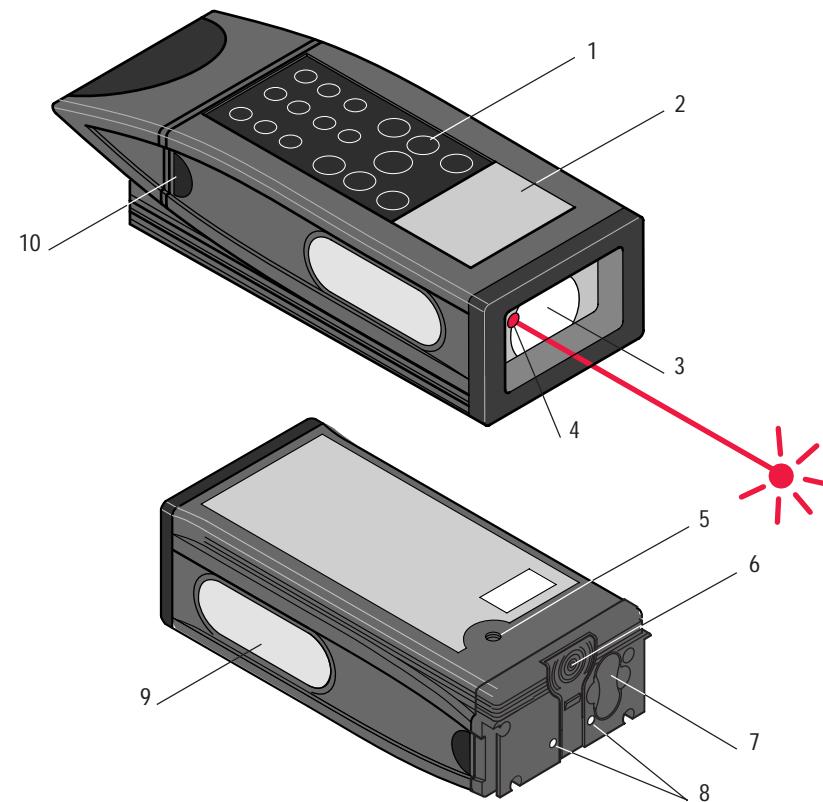

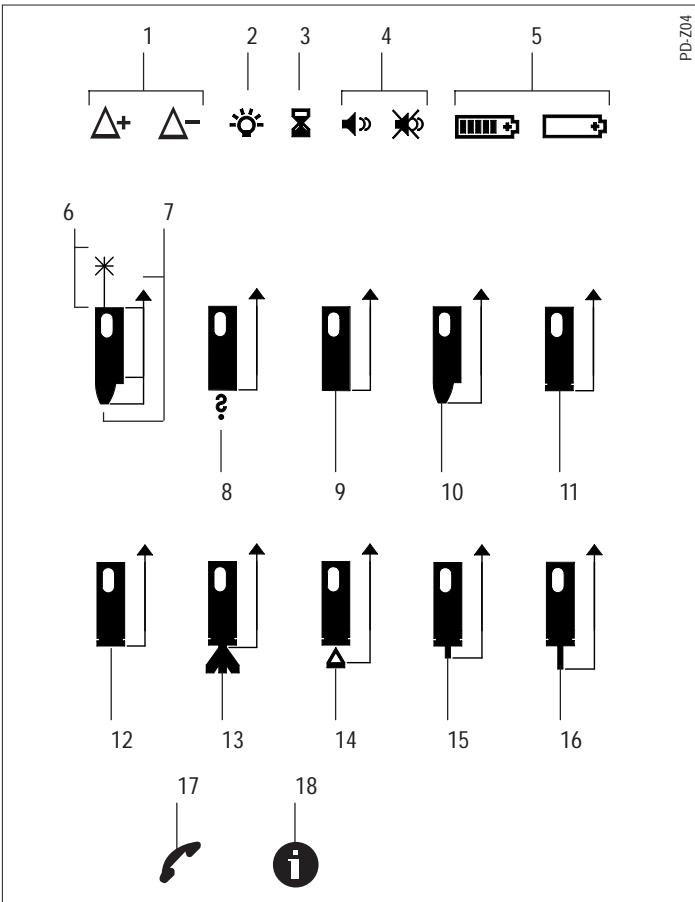


## 特 殊 符 号

- |                 |            |
|-----------------|------------|
| 1 加照延蜂鸣量电光激量启动量 | /减常数测量     |
| 2 明迟开关          | 量/关        |
| 3 测量延蜂鸣量电光激量    | 量/关        |
| 4 延蜂鸣量电光激量      | 量/关        |
| 5 充电量           | 足/缺乏       |
| 6 启动量           | 边(前沿/后沿)   |
| 7 测量基点未发量       | 边(前沿/后沿)   |
| 8 DISTO未无状态     | 显示后盖(菜单设置) |
| 9 DISTO置        | 显示后盖(菜单设置) |
| 10 转角后换接线       | 后盖         |
| 11 不带换接线        | 后盖         |
| 12 转换接头         | 后盖         |
| 13 不带换接头        | 后盖         |
| 14 转换接头         | 后件         |
| 15 转换接头         | 后盖(723775) |
| 16 转换接头         | 后盖(723776) |
| 17 仪器错误         | 维修信息       |
| 18 错误           | 维修信息       |

# 键 盘

## 纵 观

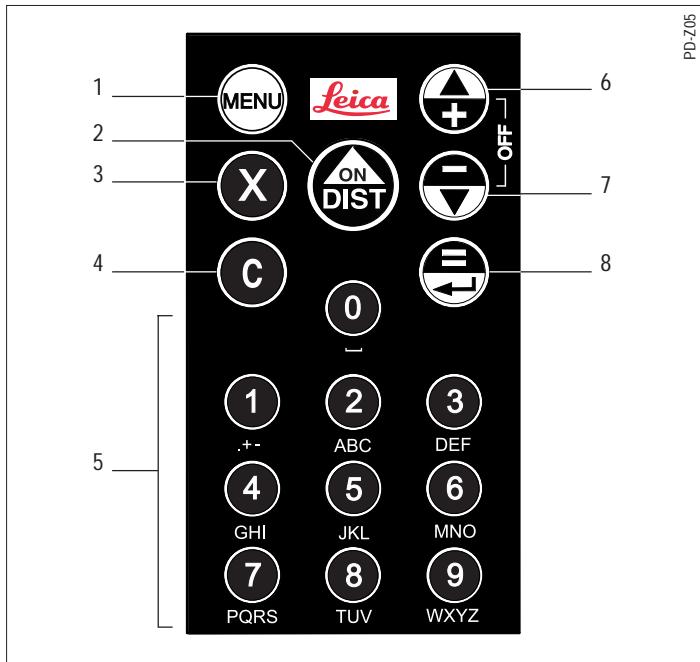

## 字母 对 应 表

### 键

### 可 用 字 符

1	.	+	-	,	?	!	&	1											
2	A	B	C	2	Ä	À	Á	Â	Ã	Å	À	Á	Â	Ã	Å	Æ	ç		
	a	b	c	2	ä	à	á	â	ã	å	à	á	â	ã	å	æ	ç		
3	D	E	F	3	É	È	Ê	Ë											
	d	e	f	3	é	è	ê	ë											
4	G	H	I	4	Í	Í	Í	Í											
	g	h	i	4	í	í	í	í											
5	J	K	L	5															
	j	k	l	5															
6	M	N	O	6	Ö	Ñ	Ò	Ó	Ó	Ó	Ø								
	m	n	o	6	ö	ñ	ò	ó	ó	ó	ø								
7	P	Q	R	7															
	p	q	r	7															
8	T	U	V	8	Ü	Ù	Ú	Ù											
	t	u	v	8	ü	ù	ú	ù											
9	W	X	Y	9															
	w	x	y	9															

此表格包括了所有可调用的字符。

- 1 菜 单 键
- 2 启 动 和 测 量 键
- 3 乘 / 延 迟 测 量
- 4 清 除 键
- 5 字 母 数 字 键 盘 0-9
- 6 加 / 前 进 键
- 7 减 / 后 退 键
- 8 等 于 / 回 车 键

基于空间有限，本键盘只提供了常用字符。

# 键 盘 (续)

## 菜单

用于启动主菜单。

用数字键输入常数，按下菜单键(可多次按动)来制定所需的单位(如： $m$ ,  $m^2$ ,  $m^3$ )。

zh

## 启动和测量键

较长时间按下启动和测量键，在常规模式里，激光会持续发射(1.4.2)。

较长长时间按下启动和测量键，在打点模式(跟踪菜单功能里最大量或最小量)启动持续测量，或在特殊菜单功能里最大值跟踪测量。

 微微拱起的键钮使于在黑暗中操作。

## 乘 / 延迟测量

用于两个常数或多常数相乘(见“简运算”章)。

打点启动间按放开始，较延此键，长放开始。模式延时延量延时延量；短测键间量；中测键间量；暂量；可测键间量。

替换字母大小写。

## c 清除键

短后暂按一下，可清除最短后一个指令或计算结果。

 在没有按下等 / 回车键前，在同一菜单功能内，计算除显示是最后一个显示的或指令。

清除键一次或多次短后退。

 长时间按下清除键，退出菜单，返回常规模式。

## 0-9 字母数字键组 0-9

0键有空格键功能。1-9键代表多个不同的字符(见字母对照表)。

每个数字键的有效性由当前的功能决定。

较长时间按下0键，可调出保存值。

\*按下0键(约1秒种)直到听到蜂鸣声。释放0键，显示1键下的保存值。

\*按下0键(约2秒钟)直到听到连续两次蜂鸣。显示堆栈此键的第一个保存值。

 详细说明请见菜单功能章“保存”节。

将文本或数据输入到内存中

多次连续按下数字键显示其代表的字母。

如：1次按下2键 = A / a  
2次按下2键 = B / b 等。

 短暂按下，替换字母大小写。

在较长时间停顿后或触发另一个键时，光标会自动在下一个位置显示。

较长时间按下0-9键，此数字会在显示屏上显示。

等号(=) / 回车(Enter)键

短暂停下，可结束计算，显示计算结果，一个菜单功能，并显示结果，或设置，在进行菜单单一操作，从菜单中选择。

较长一段时间按下，保过将存储器中数据。以保存菜单结果，顺序按存单功能键。

加 / 前进键

减 / 后退键

在常相模式中短按相应的键，可在计算中使用加或减功能，在菜单中向前或后退到另一个记录中。

在打点模式下，短暂停地按以下模式相量基准边。

在常模式和打点模式下，同时按这两个键，可关闭DISTO。

或按下两个键之一，以按另一个键确认关机。


在第一次使用DISTO前，请先见安装技术手册。

当电池充电量不足，需要更换时，显示屏上会出现此信号。


已保存的数据和设置的功能，因更换电池而丢失。

## 电池装入 / 更换


1. 按住拆卸钮，取下后盖。

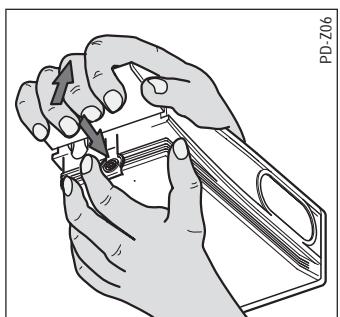


2. 用指甲同时按下两个角打开电池槽盖。

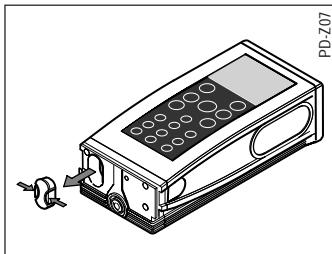

3. 取出旧电池，新电池按极性正确装入。

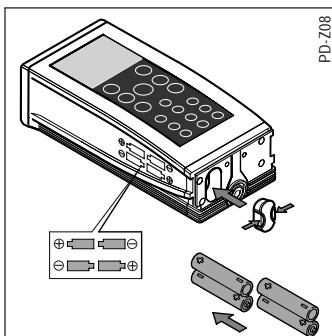

## 电池装入 / 更换 (续)

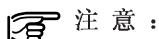


注意：

DISTO 外壁印有按极性正确定装的示意图。总是在更换整个电池组，新旧电池不可混用。非同一家不同型号的电池不可混用。


zh

4. 电池槽盖还原。

5. 后盖顺槽插入，直至入位。

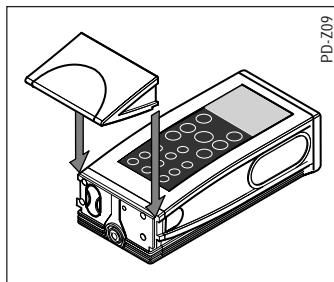


## 启动 DISTO

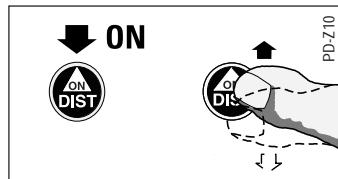


短暂按下。

DISTO 已启动，并处于常规模式。显示屏上显示出初始画面和最后一个测量值。

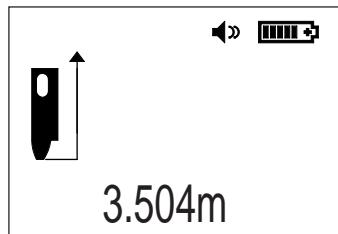

## 首次启动 DISTO

首次启动 DISTO 时，启动程序会显示语言选择菜单。

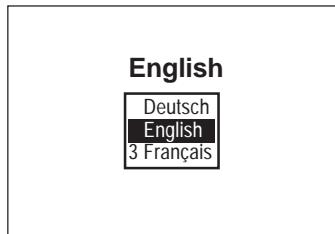

English

Deutsch  
English  
3 Français

再次装载新语言时，第四种语言会被自动代替掉。

请参见随仪器提供的 CD-ROM 中的在线文件。

## 启动打点模式

短暂按下。

DISTO 从常规模式转到打点模式，激光启动。

\* 此标志表示在常规模式中激光启动。

在此之后如 30 秒内无测量指令，激光会自动关闭，以节省电量。DISTO 处于常规模式。

重新按下，重新启动到打点模式。

以此两键选择所需语言。



短暂按下，确认选择。

以您选择的语言显示的感谢词过后，显示初始画面。

语言选择可在菜单“语言”(3.2) 中重新设置。

第四种语言可以通过 DISTO 联机接口装载。

## 关闭 DISTO

DISTO会在90秒无工作指令或未持续使用激光的情况下，自动关闭，以节省电能。

DISTO可以用不同的方式来关闭：

### 1. 在常规模式中

同时按下两个键，或按住一个键来确认。

或菜单功能中选择“关机”(3.6)：

短按 。

输入热键。

### 2. 于打点模式，在菜单功能中：

一次或者多次按下，直到初始画面在常规模式中显示。

同时按下两个键，或按住一个键来确认。

## 进行测量

### 启动 DISTO

短按 。

DISTO处于常规模式。

### 距离测量

重新短按 ，切入打点模式。

用激光束对准目标。

再次短按 ，执行距离测量。

测量结果会以选择的单位显示。

## 菜单操作

除主菜单外，还有不单独功  
同的单功能选择(见热键  
目录)。

重复轻触菜单键，向单项进  
行选择。

### 菜单 / 菜单功能选择

短按 ，在常规模式下显示主菜单。

### Menu

- 1 measure settings
- 2 end cover
- 3 basic settings
- 4 basic functions
- 5 calculation
- 6 memory
- 7 calculator

在主菜单中，最上面的一行(在菜单中)显示的是选中的项目及其热键。

黑色的项目不能显示的竖道。显示在黑色的右侧会出现。

### Menu

- 2 end cover
- 3 basic settings
- 4 basic functions
- 5 calculation
- 6 memory
- 7 calculator

如果需要，可重回到上一个菜单项。

短按 ，确认选项。

之后，显示蜂鸣器短暂地显示着确认的选项。



## 热键

zh 每一个下属菜单和菜单功能都有其代码，我们称它为热键。

输入热键可直接切换功能。下属菜单或菜单功

在讲解菜单功能时，热键的代码显示在括号内，如：(1.4.2)。在热键目录和快速入门中可查到您所需的热键。



短暂按下。

- ①
- ④
- ②

输入热键，  
如：1-4-2 代表持  
续激光发射。

显示下需的菜单，一步  
步显示菜单，直到您  
所显示的菜单功能。

热键功能会全被输入，菜  
单功能会暂时显示在  
屏幕上，然后，菜  
单功能会显示在地  
上，执行，行，按常  
规操作。

在经常使用热  
键时，能为您节省时间。

## 更正菜单选项

- ②

短暂按下，切换到  
上一级菜单中。

## 菜单功能复位

用重先时家“复位(Reset)”(3.4)可以将功能同  
新设置还原到出厂设置，菜单已确认的同  
样。

DISTO在后盖出厂时已装有转角两个及更多个以满足您的需要。

## 自动识别后盖

在外器盖，后角壳可转下以角识别线/划磁传后识别是动面白还。

仪器根据初会启动后显示不同的画面而调整。

## 后盖识别功能

- 不适于带转换接头的后盖，
- 无碍于测量基准边的设置。

自动识别功能可以用菜单功能“关闭识别”(2.3.2)关闭掉。

## 后盖的使用（续）


在这种情况下，下属菜单“后盖”(2)会自动选择相应的后盖。

**小心：**磁场过大的环境测量时，会影响底座自动识别功能，从而影响测量结果。  
**预防措施：**在大情况下(如：磁铁，变电站，...等)，核实时，或在此自动识别功能，或在此情况前关闭此功能。

### 后盖更换


所有的后盖更换方法是一致的。

1. 按下后盖拆卸钮取下后盖。

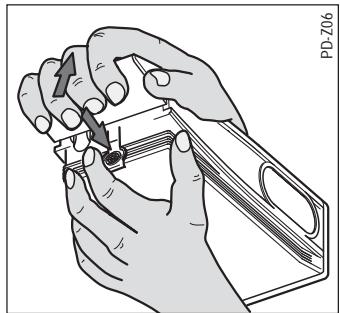

PD-Z06


在后盖安装时，划线/划线/拆卸角盖拆卸，只可角部被压住，后盖内按压，才可在下口盖。

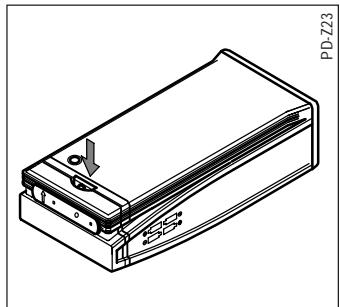


PD-Z23

在菜单一单没有进行量下，若显示的量，功能选择无上，后盖“无”的后盖情况测现(2.1)。显示确认画用DISTO测短显时量上，面显示始以量，然。这测现后这

3. 在暂示您了。

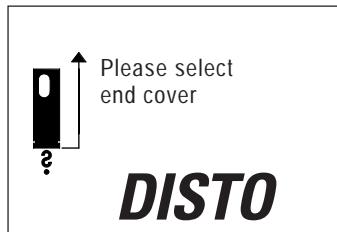

2. 新后盖顺槽插入，直至入位。

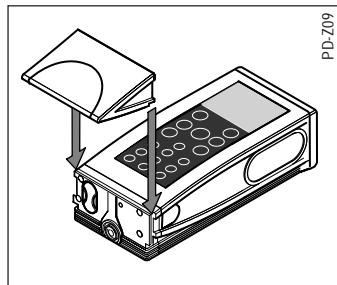

PD-Z09


**小心：**当会预每进防次行错施换次更一后校正盖，后量，先量。量，测启动量，盖后后盖后无后“无后”行下能进取功需在单请菜(2.1)。

尽量不要在无后用使盖的情况这样很容易受到损伤。

### 在平面进行测量


将转角旋转 90 度，以使 DISTO 能稳固地放在平面上。

## 后盖的使用 (续)

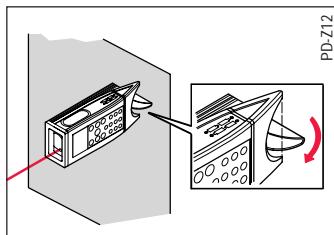


### 从边缘测量

一般使用划线/拐角后盖来进 行测量。

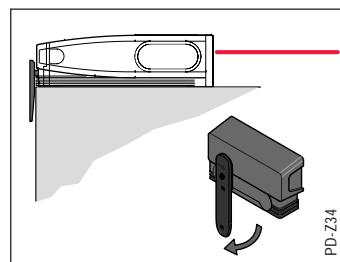

此时可以输入仪器支点来作为测量基准边 (1.1.2)。

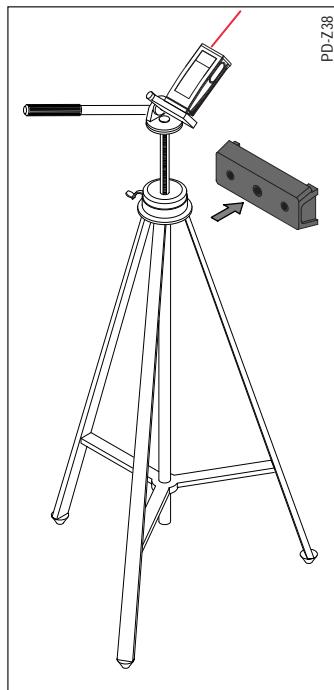


PD-Z38

zh


也可以使用折叠起的划线/拐角后盖代替。

### 从角落测量



只有使用带转角的后盖才有可能。

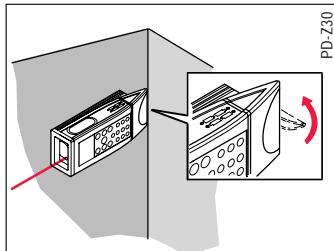

也可打开联机接口的槽盖来协助测量。

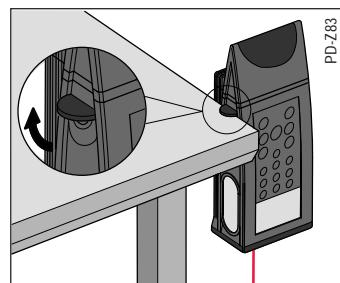

DISTO 完全可以胜任“划线测量”-如：放样。

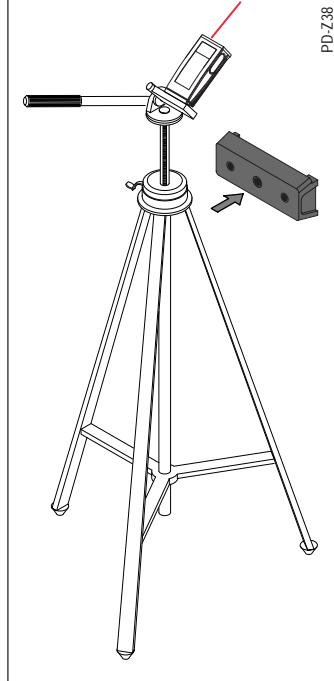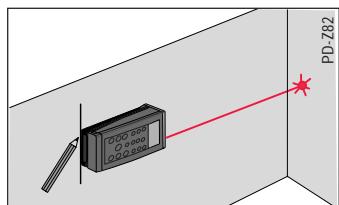

PD-Z22

### 从支架上测量


在长距离测量的情况下，使 用仪 器 支 架 来 进 行 测量，可 以 减 小 晃 动。

可 以 通 过 支 架 接 口 将 DISTO 固 定 在 支 架 上。

支架固定螺丝的螺纹不可超过 5.5 mm；否则会损伤 DISTO 机 身。

## 使用附件测量

带转换接头的后盖设有两个不同的螺纹口，以供连接附件用(如：自选后盖)。

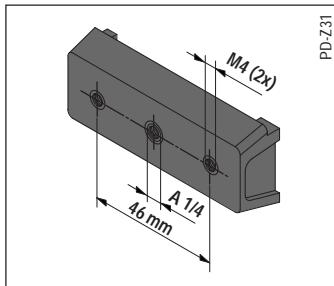


可供选购的附件：  
短拐角(723775)  
长拐角(723776)

请见用户信息，“附件”。

可以通过设置菜单功能(2.2.2 和 2.2.3)来配合附件使用。

当在高处，无法到达的地方需要使用 DISTO 时：可将伸缩棒安装在 DISTO 支架接头处。

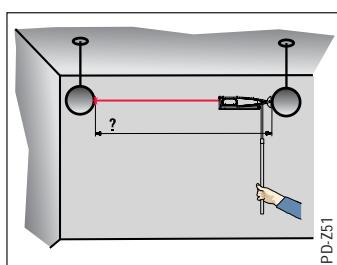

DISTO 可将多个连续的测量结果或常数进行运算。

同样可按客户所需求连续测量，进行面积 / 体积总和计算。

## 修正测量

短暂按下，可将最后一次数据输入，中间运算结果或错误的测量值删除。

修正只有在按下等号/回车键前才有可能。

## 长度

## 总高，总距离

测量值 + 测量值 = 总和

测量值

加

测量值

= 总和

测量值

减

测量值

= 差值

## 测量值翻倍

可以非常简便将测量值翻倍，如：求房间周长。

测量值

加

测量值


= 总和  
(半个周长)

## 长度(续)

## 体积计算

## 菜单功能

 再次按下，将测量结果加倍  
 =总和(周长)

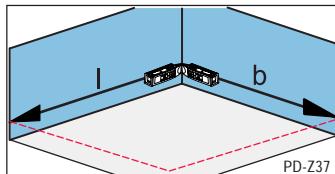

测量值  $\times$  测量值  $\times$  测量值 = 体积

 测量值 (如:3.500m)


 乘

 测量值 (如:8.375m)

 乘

 测量值 (如:2.285m)

 = 体积  
(如:66.980m<sup>3</sup>)

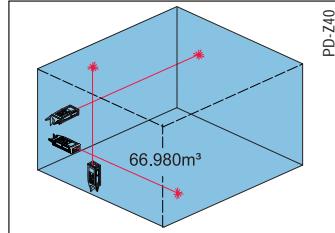

## 面积计算


测量值  $\times$  测量值 = 面积

 测量值 (如:3.500m)

 乘

 测量值 (如:8.375m)

 = 面积  
(如:29.313m<sup>2</sup>)

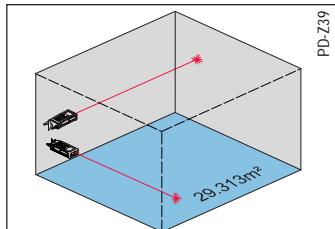

 也可以在面积计算后接着进行体积计算。

以下按 DISTO 显示的顺序介绍菜单功能，也就是说按其热键代码的递增顺序，菜单功能将被依次讲述。

热键代码注在菜单功能后的括号里。

菜单操作请见“仪器操作”中的菜单操作一节。

 热键目录可减轻您查找菜单功能的工作。



### Measurement settings

1

- 1 reference
- 2 offset
- 3 timer
- 4 laser
- 5 tracking

### 测量基准边 (1.1)

#### Measurement reference

1.1



可设置 DISTO 测量的基本边。  
 此设置对在此之后进行的所有测量有效。  
 此行直到再次设置为止。

### 厂家设置：后沿 (1.1.3)

### Menu

- 1 measure settings
- 2 end cover
- 3 basic settings
- 4 basic functions
- 5 calculation
- 6 memory

## 测量设置(续)

测量使用的基准边在显示屏上以起始边和箭头显示。

 在打点模式中，测量基准边可通过 $+/ -$ 键来更换。在此之后的测量值是以设定的基准边设置为准，此基准边只对当次测量有效。

 前沿(1.1.1)以仪器前端为测量基准边。


 仪器支点(1.1.2)以机体侧面的支架连接口为测量基准边。

此设置同样适用于，使用联动机接口的情况下。

 后沿(1.1.3)以后盖的后沿为测量基准边。

DISTO 可自动识别其后盖功能“安装配的用后盖识别见菜单章(2.3.1)。

在测量基准边选择和设置好后，其结果会在显示屏上短暂停显示，并退出菜单。DISTO 转换回到常规模式，并显示初始画面。

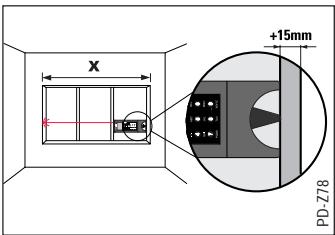


 ⑨ 通过加常数输入数字，键或常数已保存的输入输出数。

 短暂按下，显示常数的单位。

 长度单位米会白显示，而需再次使用确认键。

zh

### 加 / 减常数设置(1.2)

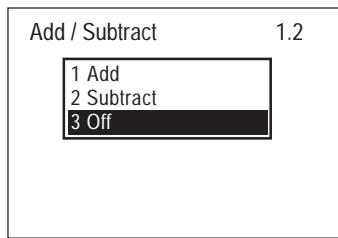


此量常顾测时数到量可是设窗中遇置需要。DISTO 在或减照要如此障碍物等情况下，显示屏上会出现如下显示。

 小心：在每次设置或更换常数设置时，请进行检查测量。

经常使用加 / 减常数设置使经常数可随时保取起来，以便使用。

加常数设置(1.2.1)这个功能能调出后，显示屏幕上会显示如下。

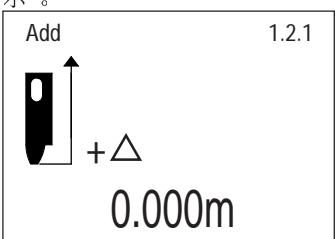

 短暂按下，确认加常数。

 再次短暂按下，退出菜单功能。

在显示屏上会短暂显示确认信息。

 DISTO 回到初始显示模式，在显示屏中，常始显示常数设置。


# 测量设置(续)

加常数设置

- 对此之后进行的测量有效，
- 会在下次启动菜单功能时，自动推荐。

减常数设置(1.2.2)

此功能启动后，显示屏上显示出如下图标

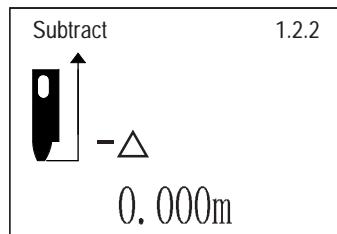

- ① ⑨ 通过数字键输入减常数或调出已保存的常数

在减常数输入时，没有负数显示。

短暂按下，显示减常数的单位。

长度单位米会自动显示，而不需要再次使用确认键。

② 短暂按下，确认减常数。

③ 再次短暂按下，退出菜单功能。

在显示屏上会短暂显示确认信息，并退回到常规模式。

在初始画面中，在显示屏的最上行显示出减常数设置。


减常数设置  
- 对此之后进行的测量有效，  
- 会在下次启动菜单功能时，自动推荐。

关闭(1.2.3)  
清除常数设置。  
按一下确认键，显示屏上会短暂显示确认信息，并退出菜单功能。

DISTO 回到常规模式并显示初始画面。

## 延迟测量(1.3)

通过按下延迟测量按钮来设置延迟测量时间。再通过按动延迟测量按钮来启动延迟测量。

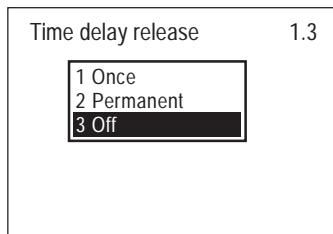


厂家设置：关闭(1.3.3)

延迟测量功能，使 DISTO 在测量按功能键下，功能不能轻易触摸到的情况下，同样可以进行测量。

当延迟测量功能启动后，在初始画面功能栏最上面一行。

一次 性(1.3.1)  
调出这个菜单将显示如下信息。

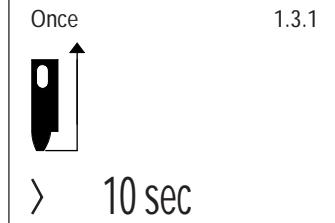

这 种 设 置 方 法 只 适 用 于 通 过 设 置 次 数 下，步 骤 可 以 改 变：

按来缩短延时，前长后进/后退键或测动量一次为 1 秒。

① ⑨ 也来时间可输入通过延迟数字测量键。

持续增加，持测量按持续时间，会至延持最迟多 60 秒。

## 测量设置 (续)

按下回车键，显示屏幕上会短暂显示确认，之后退出菜单功能。

DISTO 切换回到初始画面，并显示出延迟测量的信号。


在测量模式中，也可设置一次性延迟测量：

⑧ 持续按下，直至所需的时间出现。

显示屏的最上行显示延迟测量的信号，最下行显示延迟测量时间 (以秒为单位)。

松开此键，倒计时开始 (如：59, 58, 57, ...) 直至测量。最后 5 秒钟伴随蜂鸣声，最后的蜂鸣声过后，显示屏上会显示测量结果。

常设 (1.3.2)  
常调显示这个菜单将显示如下信息：

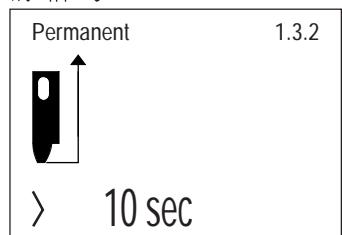


1.3.2

DISTO 切换显示画面，并显示量的信号。

关闭 (1.3.3)  
确认此菜单功能后，消  
常设退出菜单。

## 激光 (1.4)

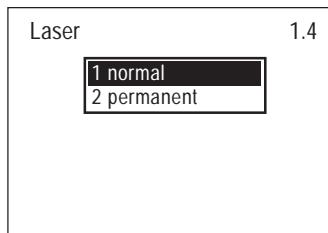

1.4

厂家设置：常规 (1.4.1)

常规 (1.4.1)  
确认退出此菜单，显示初始画面。

\* 这个信号显示在初始画面熄灭。

常设 (1.4.2)  
确认退出此菜单，功能显示工作后，初始状态持续。

每次按下启动/测量键后，DISTO 都会进行一次测量。

在此可以设置激光工作模式。

常规模式：激光在启动 30 秒后自动熄灭。

常设模式：在测量模式中，激光保持在启动状态，直到 DISTO 关闭。


推荐适量步进，以便于通过设置/后退键改变测量量。建议使用长按测距键，或通过数字键输入延时。通过数字键输入延时，可缩短每次测量时间。当测量距离大于 1 米时，输入延时为 0.9 秒。当测量距离小于 1 米时，输入延时为 0.0 秒。通过数字键输入延时，可缩短每次测量时间。当测量距离大于 1 米时，输入延时为 0.9 秒。当测量距离小于 1 米时，输入延时为 0.0 秒。

按下回车键，显示确认，之后退出菜单功能。

zh

\* 在此情况下，只显示一个信号。这表示在启动此功能后，光束会自动熄灭。在启动此功能后，光束会自动熄灭。在启动此功能后，光束会自动熄灭。

## 跟踪测量(1.5)

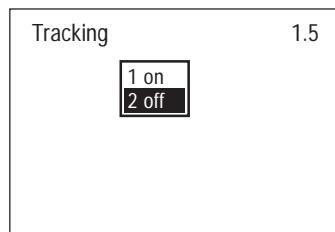

连续两次按测量键，行  
后，持续测量开始。在  
初始画面的最测量结  
果。

短按动测量键，持  
续测量结束。此时可  
保显示测量值，此  
时可保或用于计算。

zh

在这个下属菜单中可  
将 DISTO 设置为持续测  
量状态。

可以利用这个功能测  
量动态目标的距离或  
固定目标的放样。

厂家设置：关(1.5.2)

开(1.5.1)  
按下确认键，显示屏  
上短暂显示确认，退  
出菜单。

DISTO 转换到常规模  
式并显示初始画面。  
DISTO 转换到常规模  
式并显示“跟踪测量”的  
提示。


长时间的持续测  
量会消耗很多的电能。

关(1.5.2)  
按下确认键，显示屏  
上短暂显示确认，退  
出菜单。

DISTO 转换到常规模  
式并显示初始画面。

## 数据传输(1.6)

在这个下属菜单功能  
可使 DISTO 将测量或计  
算值立即发送给机  
上的 PC 或便携机上。

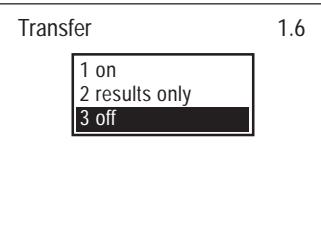



厂家设置：关(1.6.3)

开(1.6.1)  
所有的测量结果和计  
算值会通过联机携  
机或通过机载机  
传送至 PC 上。

结果(1.6.2)  
只有测量和计算结果  
(如最大或最小跟踪测  
量)将被发送。

关(1.6.3)  
关闭数据发送。

在随机的 CD-ROM 上  
的在线文件上，  
有关于此菜单功能的  
详细介绍。

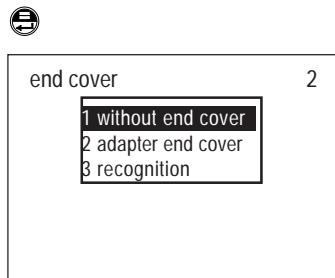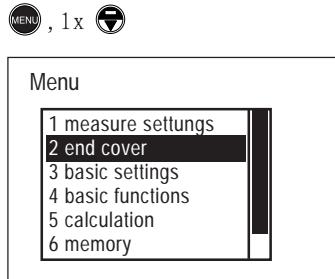

## 无后盖(2.1)

此功能适用于 DISTO 无  
后盖操作的情况下。


按下确认键，显示屏  
上短暂显示确认，退  
出菜单。

## 后盖 (续)

 DISTO 转换到常规模式，设置显示在初始画面中。

 请尽量避免无后盖的情况，以免使用 DISTO，以保护电池槽盖。

### 转换接头后盖 (2.2)

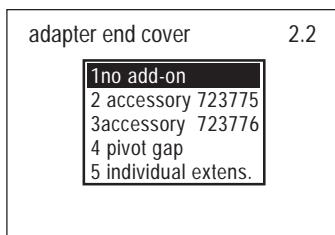

在此后可设置转换接头的方法，这个设置决定了测量基准边。

厂家设置：无；意思是说此功能设置后，直到再次设置才会改变。

 附件 723776 (2.2.1) 当使用任何附件时，选择接头后盖。

按下短键，显示屏上确认显示确认，退出菜单。

 DISTO 转换到常规模式，设置显示在初始画面中。


附件 723775 (2.2.2) 此功能将测量基准边设置为，带短转角的接头后盖的起始边 (另见用户信息，附件章)。

按下短键，显示屏上确认显示确认，退出菜单。

 DISTO 转换到常规模式，带特殊信息显示在初始画面中。

附件 723776 (2.2.3) 此功能将测量基准边的起始边 (另见用户信息，附件章)。

按下短键，显示屏上确认显示确认，退出菜单。

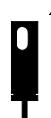
 DISTO 转换到常规模式，带特殊信息显示在初始画面中。

支架中心设置 (2.2.4) 此功能是将转换接头后盖固定到仪器支架上而设置。

测量基准边根据后盖后距离和设置。

 推荐使用的仪器支架 SLIK U9000，其距离为 0.054 m。

启动菜单功能，显示出如下信息。

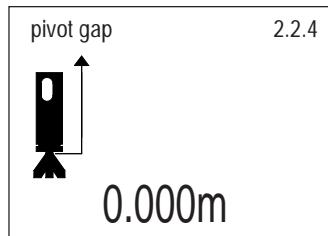

最后边缘将与会显示存中出来的心来。后的盖架保次支会显示出中来的存心。

用键盘输入新距离或调出保存值。

 短暂按下，确认输入的支架距离。

 再次按下，退出菜单功能。

显示屏上短暂显示确认，DISTO 退出菜单。

## 后盖 (续)


设置好的距离，会在测量时被计算在内。

**zh** 自选附件 (2.2.5)  
此功能是为客户使用白制的附件或加长后盖而设置。

后盖后缘与客户自选附件后缘间的距离，需设置。

可输入参考常数。

启动菜单功能，显示出如下信息。

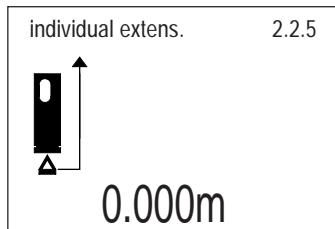

最后一次保存的自定义值，将会显示出来。

用键盘输入新距离或调出保存值。

短暂按下，确认输入的距离。


再次按下，退出菜单功能。

显示屏上短暂显示确认，DISTO 切换到常规模式，设置信息此时会与设置距离一同显示在显示屏。

设置好的距离，会在测量时被计算在内。

### 自动识别 (2.3)

在这个下级菜单中，在可能将启动或关闭。

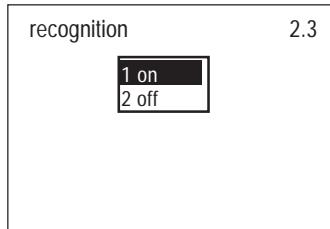

关闭 (2.3.2)  
关闭自动识别功能。

按下确认键，显示屏上短暂显示确认，退出菜单。

DISTO 切换回到常规模式。显示屏上显示或输出最后的后盖。

每次都应重新设置相应的菜单功能。

### 转角后盖 (2.4)

这个菜单的功能为将 DISTO 设置为转角基准盖的边缘，在闭合此功能的情况下，自动识别功能显示。

此功能只适用于转角后盖和划线 / 拐角后盖。见“后盖使用”一章。

### 厂家设置：启动 (2.3.1)


启动 (2.3.1)  
启动自动识别功能。

按下确认键，显示屏上短暂显示确认，退出菜单。

DISTO 切换回到常规模式。DISTO 自动识别的后盖信息会显示在显示屏。

## 基本设置 (3)




按下确认键，显示屏幕上短暂显示确认，退出菜单。  
DISTO 切换回到常规模式，显示初始画面。

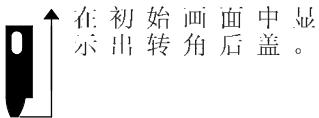


### 划线后盖 (2.5)

这个菜单功能测量基准  
- 将 DISTO 的测量量基准  
边设置为划线 / 拐角后  
- 只有在自动识别功能  
才能关闭的情况下，  
才有此功能显示。

按下确认键，显示屏幕上短暂显示确认，退出菜单。  
DISTO 切换回到常规模式，显示初始画面。

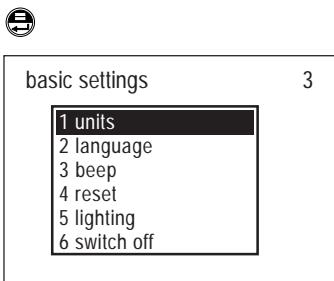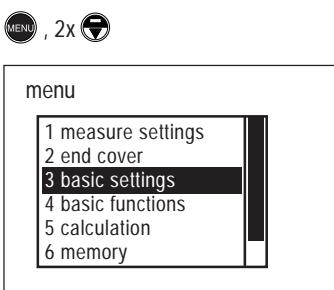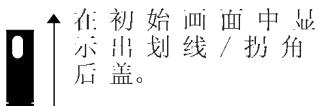

### 单位 (3.1)

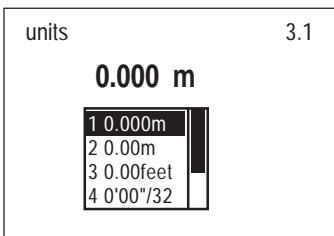

这里可以设置 DISTO 测量及计算应使用的单位。  
可以在使用米为单位的情况下设置小数。

厂家设置: 0.000 m (3.1.1)

### 0.000 m (3.1.1)

这个菜单功能设置后  
- 退出菜单并显示初始  
- 之以米为单位，并第三  
- 确到小数点后第三位。

### 0.00 m (3.1.2)

这个菜单功能设置后  
- 退出菜单并显示初始  
- 之以米为单位，精确到  
- 小数点后第二位。

### 0.00 ft (3.1.3)

这个菜单功能设置后  
- 退出菜单并显示初始  
- 之以英尺为单位，并精  
- 确到小数点后第二位。

0' 00"/32 (3.1.4)  
这个菜单功能设置后  
- 退出菜单并显示初始  
- 之以英尺和英寸为常数。

在以英尺为单位时，  
小数点后的分数以  
1/32 显示。

如: 8.5 inch = 8 in 16 32

zh

0.0 in (3.1.5)  
这个菜单功能设置后  
- 退出菜单并显示初始  
- 之以英寸为单位，并一  
- 精确到小数点后一位。

0"/32 (3.1.6)  
这个菜单功能设置后  
- 退出菜单并显示初始  
- 之以英寸为单位。

在以英寸为单位时，  
小数点后以1/32 分数

# 基本设置 (续)

## 语言 (3.2)

language	3.2
English	
1 Deutsch	
2 English	
3 Français	

zh

利用此功能设置 DISTO 显示及设置所使用的语言。

首次开机时选用的语言可以在这里更改设置。

厂家设置：无

可供选择的语言：

德语 (3.2.1)

英语 (3.2.2)

法语 (3.2.3)

第四种语言可以通过数据电缆安装 (见时机的 CD-ROM 中的在线文件)。

按下确认键，显示屏幕上以您选择的语言短暂停显示确认，退出菜单。

## 蜂鸣 (3.3)

Beep	3.3
1 measure	
2 key	
3off	

在此可将 DISTO 设置为每次测量带蜂鸣，或每次按动键盘带蜂鸣声。

## 蜂鸣启动 / 关闭

DISTO 开机后，显示屏上会显示出以上两个信号之一。当蜂鸣启动信号关闭后，蜂鸣关闭的信号立即出现。

厂家设置：键盘按动 (3.3.2)

测量 (3.3.1)  
每次测量都同时以声音确认。

键盘按动 (3.3.2)  
每按动一次键盘都同时以声音确认。

关闭 (3.3.3)  
蜂鸣将被关闭。

错误信息和关机时同样伴随蜂鸣声。

## 复位 (3.4)

就一个功能可将 DISTO 恢复到厂家设置。

## 按确认键

- 立即执行复位，
- 短暂确认显示，
- 退出菜单。

DISTO 切换回到常规模式，显示初始画面。

## 照明 (3.5)

lighting	3.5
1 on 2 off	

用这个下属菜单功能可启动或关闭 DISTO 显示屏的照明。

厂家设置：关闭 (3.5.2)

启动 (3.5.1)  
启动显示屏照明。

按下确认键，显示屏上短暂显示确认，退出菜单。

## 基本功能 (4)

DISTO 切换回到常规模式，有照明的信息显示在初始画面。

 显示在显示屏最上行。

 只在必要时启动照明，此功能耗电量大。

**关闭 (3.5.2)**  
关闭显示屏照明。




按下确认键  
- 退出菜单，  
- 显示确认，  
- 显示初始画面。

**关机 (3.6)**

用此功能可关闭 DISTO。


按下确认键，伴随着蜂鸣声 DISTO 被关机。

 在“关机”一章里有其他关机可能性的说明。

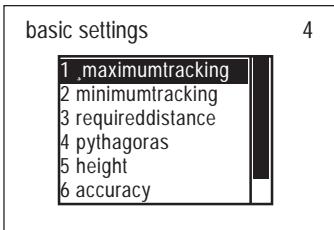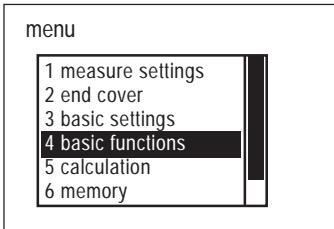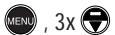


**跟踪测量最大值 (4.1)**

在此可利用持续测量来确定最大值。

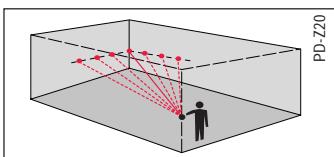

运  
用  
实  
例  
房  
间  
粗  
面  
大  
厅  
确  
定  
测  
测  
以  
到  
不  
好  
方  
(如  
道，  
井)。

启动此功能后  
- 激光在打点模式中启动，  
- 显示如下信号。

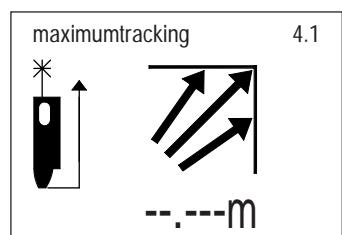

短暂按下，持续测量启动。

以测量首先的角度，然后扫描过房间对角。房用一激光点慢慢地对准 DISTO 一侧，慢地对角。

 在持续测量的状态下，DISTO 不断地采集测量信息。

显示屏上会不断显示采集到的最大值。

 再次按下，持续测量结束。


DISTO 转换到常规模式并显示最大测量值。

**跟踪测量最小值 (4.2)**


在此可利用持续测量来确定最小值。

## 基本功能(续)

运用实例：  
\* 房间高度的简便测量。  
\* 确定粗糙或不平整的地面，最小值。  
\* 直角或免用水平测量。

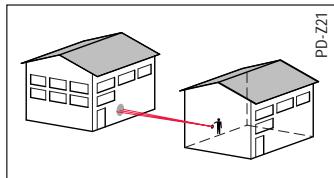

启动此功能后  
- 激光在测量模式中启动，  
- 显示如下信号。

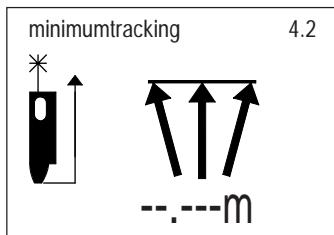

短暂按下，持续测量启动。



用DISTO粗激光瞄准慢地大面积极晃地在日标周围。




在持续测量的状态下，DISTO不断地采集测量信息。



再次按下，持续测量结束。

### 放样 (4.3)

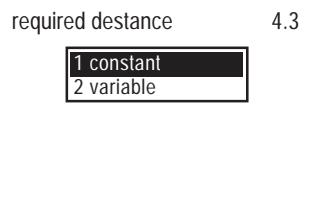

用DISTO粗激光瞄准慢地大面积极晃地在日标周围。


在复位设置后，其输入值保持不变。

放样时将一段距离分段。一个已确认显示点一些组距从发预离。DISTO显示这些距离。预定的距离被核正。

运用实例：  
\* 将离工精墙输入DISTO，在建筑工地上用来自核实，也可将墙设置装入DISTO，以供使用。

\* 将离工精墙输入DISTO，在建筑工地上用来自核实，也可将墙设置装入DISTO，以供使用。

这些建筑物的工作量。

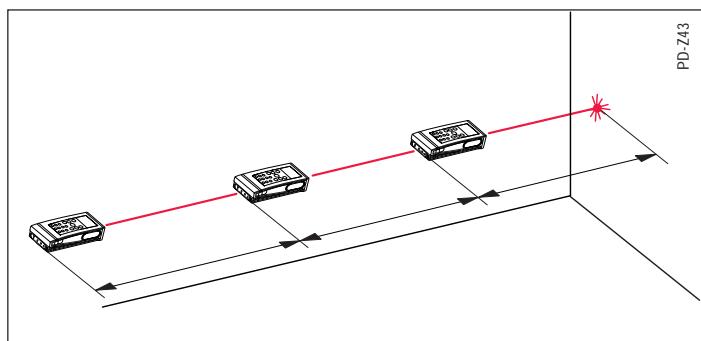

## 基本功能(续)

常量(4.3.1)  
以常量来放样。

此功能启动后，显示屏上有如下显示。

constants	4.3.1
a	0.000m
x	0.000m

输入范围：  
a 从起点开始的第一个放样距离。

x 常量，多次反复使用的放样距离。

放样距离的数目只限于最大常量内。

字母“a”有黑色标记，另一侧显示出上次所使用的放样值。

① ⑨ “a”值可以通过数字键输入，或从保存的数据里调出来。

② 短暂按下，确认。

新设置的距离常数显示在“a”右边。



③ 退后键按下，可选择常量“x”。

④ ⑨ 距离常数“x”可用数字键输入或从保持的数据里调出来。

新设置的常数将显示在“x”右侧。

⑤ 短暂按下，转换回到测量模式，并可开始测设。

以激光点来确认目标。

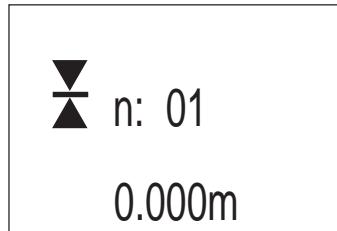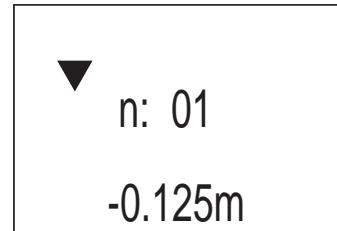

在显示屏上显示出放样点(n)的代号。一个或两个用来辅助定位的箭头。显示出从DISTO到放样点之间的距离。

此时 DISTO 慢慢地直线向放样方向移动。

显示屏上显示的箭头是下一个放样点的方向。当 DISTO 在放样点方向移动时，距离显示可减小测量的偏移。

当放样点接近时，DISTO 开始蜂鸣，当到达放样点时，蜂鸣持续鸣响。

放样点在显示屏上以显示两个相对距离显示时，显示箭头为0。

当激光点瞄准另一个目标时，显示屏上将显示出下一个放样点。

按动这两个键之一，退出放样功能。

DISTO 切换回到常规模式，显示初始画面。

## 基本功能(续)


 两个放样点之间的间隔是在测量总距离范围内，每个放样点都在测量总距离范围内。

当 DISTO 在一个新范围的两个放样点移动时，改变量

- 放样点代号 (n) 的显示，
- 测量值的显示。

放样实例：

常量 a ..... 1.75 m  
常量 x ..... 1.5 m

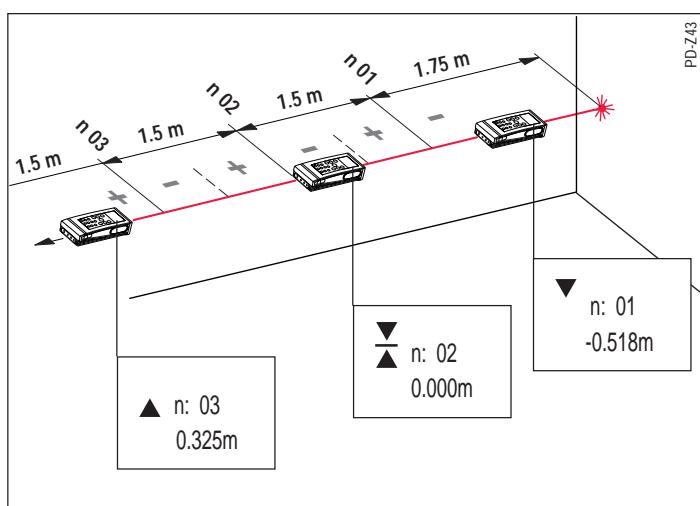

 变量 (4.3.2)  
以变量来放样。

此功能启动后，显示屏上有如下显示。

variable	4.3.2
1	0.000m
2	0.000m
3	0.000m

输入范围：

 1-20 最多可以连续放样 20 个变量。

第一个变量代有黑色标记，右侧为上次放样使用的距离。

 “1”值可以通过数字键输入，或从保存的数据里调出来。

 短暂按下，确认。  
新设置的常数显示在“1”右边。

 退后键按下，可选择变量“2”。  
第二个和以后的所需的变量都如上所述设置。  
之后第一个用不了的变量，请输入“0”值。

 短暂按下，转换到打点模式，并开始放样。

以激光点确认目标。

放样顺序与 DISTO “常量”放样 (4.3.1) 的描述相同。

# 基本功能(续)

## 勾股定理(4.4)


这地程的菜定距单出离。功能过 DISTO 量

\* 用在量宽测筑不辅使  
\* 定度量一建筑  
\* 定度量一建筑  
\* 定度量一建筑

例：距离的高和  
实不外宜体达  
定度量一建筑  
量不外宜体达  
量不外宜体达  
量不外宜体达

度和到的建  
则量助需  
度量长  
度量长  
度量长  
度量长

根据可助的  
据依测量  
勾股定理， DISTO  
据两值或计  
理，三个辅需  
量个来度。

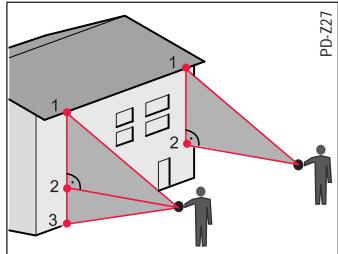


厂家设置：无

\* 辅应：屏向须水则量助需  
量最量点一上，的个所。个点内，在清晰持请器  
测持测光线，面误二与直二量度有清手量仪  
保的激直直错第须垂第测长只标可测在  
量所。下精安量  
量所。上精安量  
的需日才确装。  
量所。量所。量所。  
量所。量所。量所。  
量所。量所。量所。  
量所。量所。量所。  
量所。量所。量所。

面文旋  
下器与至水平  
壳仪轴于垂  
其定激相无  
外在光距碍给  
接口时，间这  
架转上轴之。  
100mm。但成相  
测量造量当。

启此功能后，显示  
屏上有如下显示。

Pythagoras

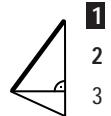

4.4

zh



待以边量“1”的第一三角形代表，并有黑色标记。

短暂按下，进入取点模式。

用激光瞄准测量点。

测量，平稳地握住 DISTO。


在情况下，不采取延时或键，测大跟量键启动，测量时间启动。按动键，测大跟量键启动，测量时间启动。

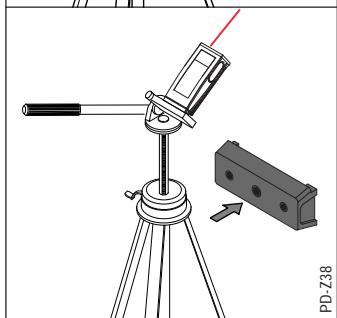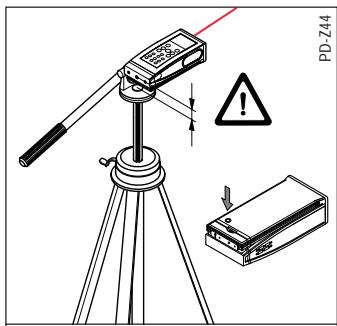

## 基本功能(续)

当最大跟踪测量结果确定后，再次按下测量键。

④ 短暂按下，确认所显示的测量值。

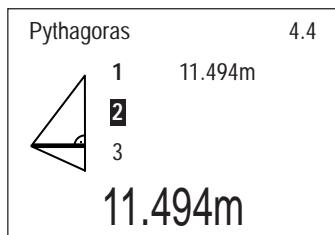

第一个测量结果显示在其代表数字“1”的右侧。同时三角形的第二边或高的代号“2”显示成黑色。


将 DISTO 在测量面内 (墙面)，垂直瞄准。一组垂直测量点，对 DISTO 来说是水平位置。

⑤ 短暂按下，切换到打点模式。

⑥ 持续按下，启动最小跟踪测量。

⑦ 当最小跟踪测量结果确定后，短暂按下，退出最小跟踪测量。

⑧ 短暂按下，确认所显示的测量值。

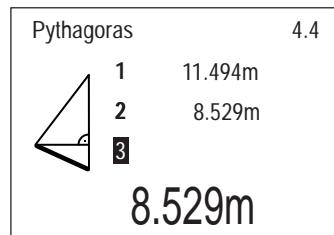

第二个测量结果显示在代表数字“2”的右侧。同时最后一个待测的三边的代号“3”显示成黑色。

⑨ 此时若按下等键，而不是进行第三次测量，其计算结果将是建立在两次测量结果基础上的。


进行第三次测量：

⑩ 短暂按下，切换到打点模式。

用激光瞄准第三个测量点。

⑪ 短暂按下，执行测量或长时间按下以启动最大跟踪测量。


⑫ 短暂按下，确认所显示的测量值。

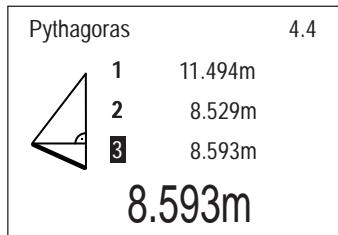

第三个测量结果显示在其代表数字“3”的右侧。

⑬ 三个测量值中可以前进行修改测量。

⑭ 短暂按下，计算并显示所需的距离。

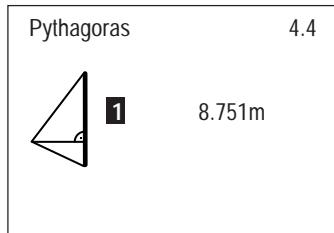

⑮ 重新按功能键，在初始菜单画面里。

按需要，可将测量结果保存在存储器里。


## 基本功能（续）

### 高度 (4.5)

当 DISTO 无法到达某个测量距离时，利用此功能可间接地测量出部分高度。

勾股定理功能的运用在此同样适用。


DISTO 在此也利用三个辅助测量，运用勾股定理得出所需的长度。

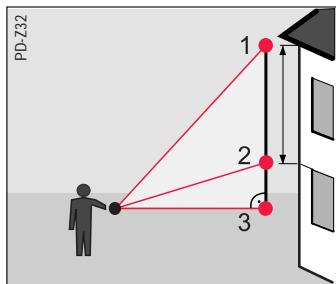

对于辅助测量和勾股定理功能同样的要求，但以下几点例外：

- \* 第二个测量点为所需长度的终点。
- \* 第三个辅助测量与所需长度垂直。

启动此功能后，显示屏上有如下显示。

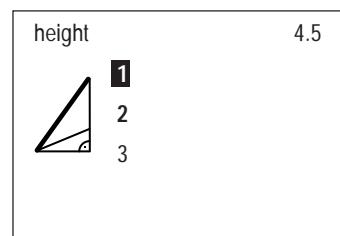

待测量的三角形第一边以“1”代表，并有黑色标记。


- ① 短暂按下，进入测量模式。

用激光瞄准第一个测量点。

- ② 平稳地握住 DISTO，测量。


在情况下，使用支架的造架能力时可能测量时成颤抖，所以可采取 - 延迟测量 (x 键)  
- 或长时间按下测量键，来启动最大跟踪测量

- ③ 短暂按下，确认所显示的测量值。

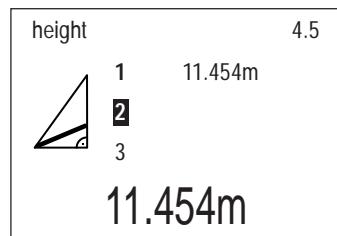

第一个测量结果显示在气代表数字“1”的右侧。同时三角形的第二边或高的代号“2”显示成黑色。

如上所述，进行第二个辅助测量。长时按测量键来启动跟踪测量。

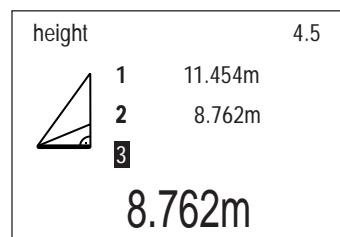

第二个测量结果显示在代表数字“2”的右侧。同时最后一个待测的三角形的第三边的代号“3”显示成黑色。

将 DISTO 在测量面内 (墙面)，垂直瞄准。一组垂直测量点，对 DISTO 来说是水平位置

- ④ 短暂按下，切换到测量模式。

- ⑤ 持续按下，启动最小跟踪测量。

激光延时显示点线长直到在上显示最短距离，晃动需回小度的。

# 基本功能(续)



短暂按下，退出  
最小跟踪测量



短暂按下，确认所  
显示的测量值。



zh

zh




第三个测量结果显示  
在其代表数字“3”的右侧。



三个测量值中的  
每一个都可以以  
前进/后退键选择并  
进行修改测量。



短暂按下，计算  
并显示所需的距  
离。

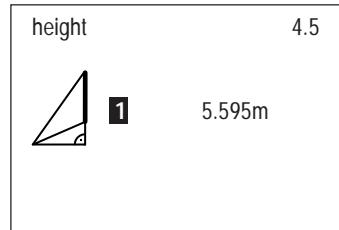

重新按功能键，退出  
菜单显示在初始画  
面上。

按需要可将测量结果  
保存在存储器。

## 精确取值(4.6)

这个功能可根据 10 个  
连续测量结果来求得  
其平均值。

应用实例：


\* 通过简便操作进行  
精确测量。

\* 可弥补由于手持测  
量引起的偏差。

使用此功能无法  
提高 DISTO 的测量  
精度。


此功能无法进行  
常设。

启动此功能后，显示  
屏上有如下显示。

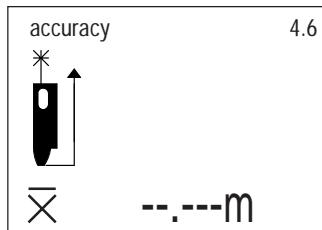

按需可将测量结果  
保存在存储器。

按需可将测量结果  
保存在存储器。

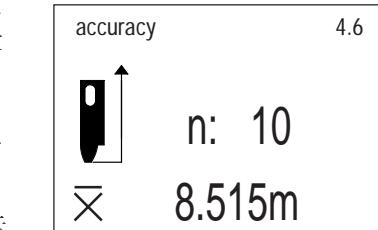

暂按功能键，退出  
菜单显示在初始画  
面上。

按需可将测量结果  
保存在存储器。

## 平均值(4.7)

这个功能可按照  
用户选择的量，  
来计算平均值。

平均值计算功能，最  
多可利用 30 测量值。

应用实例：  
\* 在不平整或角落里  
进行测量。

在测量模式下，启动  
激光。


用激光瞄准第一个测  
量点。

短暂按下，开始  
进行系列测量。

进行 10 个测量后，  
DISTO 自动进行计算，  
并显示平均值。激光  
熄灭。

## 基本功能 (续)

启动菜单功能。

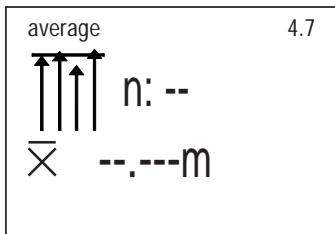


短暂按下，使激光在打点模式里启动。

用激光瞄准目标点。

平稳地握住 DISTO，测量。

长时间按下测量键，来进行跟踪测量。测量完后，再次按下测量键。

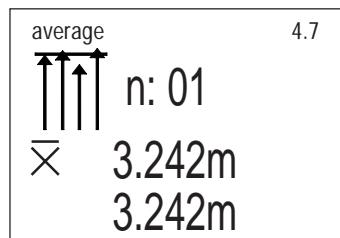

- 显示屏上显示出
- n: 01 代表第一个测量，
  - 下面是计算出的平均值，
  - 最下行是当前测量值。

如此进行之后的所需的测量。

短暂按下，退出菜单功能，平均值显示在初始画面中。

按需要可将测量结果保存在存储器。

## 计算 (5)

, 4x

menu


- 1 measure settings
- 2 end cover
- 3 basic settings
- 4 basic functions
- 5 calculation
- 6 memory

calculation

- 1 triangle SSS
- 2 triangle SH
- 3 trapeze HSH
- 4 trapeze HSD
- 5 gable area
- 6 circle

- 最长的三角边的对角度数，
- 三角形面积。

启动此功能后，显示屏上有如下显示。

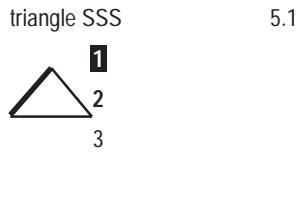

待测量的三角形第一边以“1”代表，并有黑色标记。

短暂按下，进入取点模式。

调整 DISTO，用激光瞄准第一个测量点。

平稳地握住 DISTO，测量。


在测量完三角形三个边长 (SSS) 后，菜单功能可计算

- 三角形的高，

## 计算 (续)

测量完后，再次按下测量键。

④ 短暂按下，确认测量值。

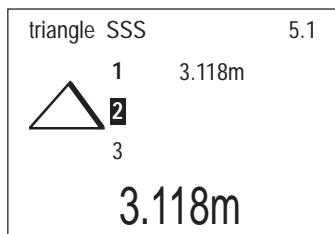


第一个测量结果显示在其代表数字“1”的右侧。同时三角形的第二边或高的代号“2”显示成黑色。

如上述，进行第二第三边测量。

⑤ 三个测量值中的每一个都可以用前进 / 后退键选择并进行修改测量。

⑥ 在确认后，最后一次短暂停下，启动计算。

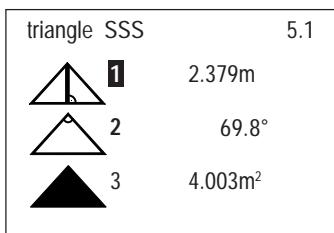

需要将所有结果保存吗？

⑦ 长时间按下。

保存后，退出菜单功能，并转换回到初始画面。

需要使用某个特定的结果吗？

⑧ 用前进 / 后退键选择所需结果。

⑨ 短暂按下，确认选择。

退出菜单功能，在初始画面上。按需要可将测量结果保存在存储器里。

⑩ 短暂按下，进入测量模式。

调整 DISTO，用激光瞄准第一个测量点。


⑪ 平稳地握住 DISTO，测量。

按住测量键，启动最小跟踪测量。当最小跟踪测量结果确定后，短暂按下。

⑫ 短暂按下，确认显示的测量值。

此菜单功能可在测量完底边和高后，自动计算出三角形面积。

启动此功能后，显示屏上有如下显示。

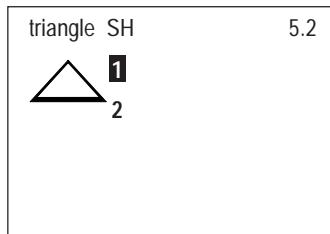

待测量的三角形底边以“1”代表，并有黑色标记。



3.147m

底边的长度在代表数字“1”的右侧。

# 计算 (续)


同时第二个要测量的三角形的高，代号“2”显示成黑色。

按上述进行高的测量，并用回车键确认。


持续按下测量键启动最大跟踪测量。当最大跟踪测量结果确定后，再次短暂按下测量键。

 显示的测量值都可以用前进 / 后退键选择并进行修改测量。

 最后一个测量确认后，再次短暂按下，启动计算功能。

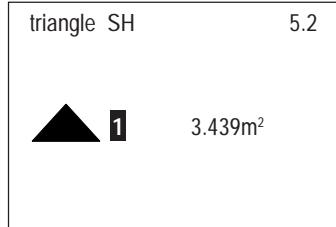

 启动此功能后，显示屏上有如下显示。

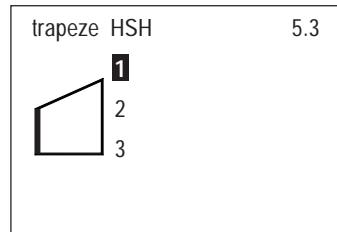

 再次短暂按下，退出菜单，按功能键，显示在菜单单画面里。


按需要可将测量结果保存在存储器。

## 梯形 HSH (5.3)


在测量梯形 (HSH) 的两个高和梯底边后，菜单功能将计算梯形斜边的长度和倾斜角度，梯形面积。

### 应用实例：

- \* 确定房顶倾斜度。
- \* 带单坡屋项山墙面的面积。

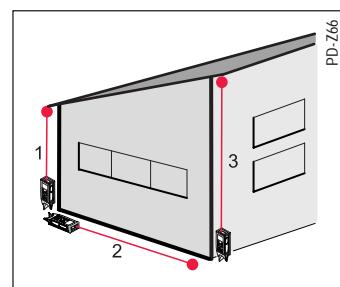

 短暂按下，确认所显示的测量值。

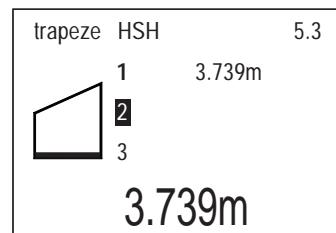

第一个待测的高 (檐口高) 以“1”代表，并有黑色标记。

 短暂按下，进入取点模式。

用激光瞄准第一个测量点。

 平稳地握住 DISTO，测量。

 在情况下，使用支架的造时可能量时，以测成颤抖，采取延时测量 (x 键) 或长时间按下测量键，来启动持续测量。

第一个测量结果显示在其代表数字“1”的右侧。同时第二个待测的底边的代号“2”显示成黑色。


如上所述，测量并确认梯形的底边。

在打点模式下，持续按下测量键，启动持续测量。

第二个测量值显示在其代号“2”旁。

## 计算 (续)

同时第三个待测的高度(脊高)代号“3”显示成黑色。

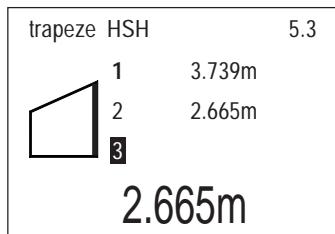


如上所述, 测量梯形脊高并以回车键确认。

在打点模式里, 测量键按住不放, 启动最大跟踪测量。

所有显示的测量值都可以用前进/后退键选择并进行修改测量。

确认最后一次测量后, 再次按下, 启动计算功能。

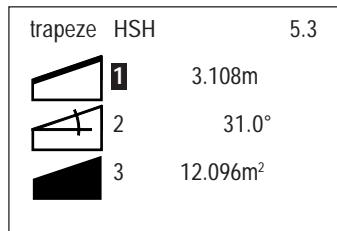

需要将所有计算结果保存吗?

长时间按下。

保存后, 退出菜单功能并转换到初始画面。

需要使用某个特定的结果吗?


用前进/后退键选择所需结果。

短暂按下, 确认选择。

退出菜单功能, 选择结果显示在初始画面上。

按需要可将测量结果保存在存储器。


启动此功能后, 显示屏上有如下显示。

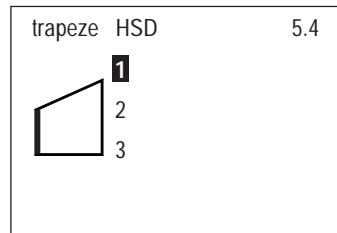

第一个待测的高度(檐口高)以“1”代表, 并有黑色标记。

短暂按下, 进入打点模式。

用激光瞄准第一个测量点。

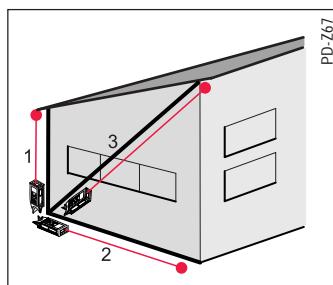

总是测量梯形较长的一个高。


平稳地握住 DISTO, 测量。

这个菜单功能所有的大量都是从同一点出发。

## 计算 (续)

在不使用支架的情况下，可能造成颤抖，所以测量时可采取延迟测量(x键)或长时间按下测量键，来启动持续测量


短暂按下，确认所显示的测量值。

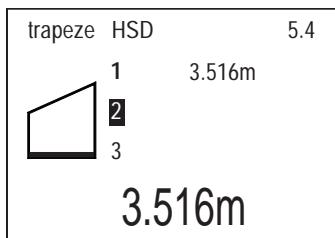

第一个测量结果显示其代表数字“1”的右侧。同时下一个待测值，同底长的代号“2”显示成黑色。

如上所述，测量梯形底边并以回车键确认。

持续按下，在打点模式里启动持续测量。

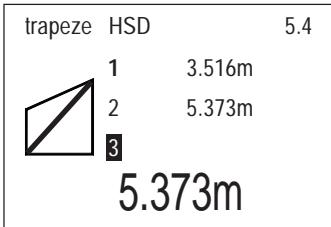


第二个测量结果显示其代表数字“2”的右侧。同时下一个待测的对角线长的代号“3”显示成黑色。如上所述，测量梯形底边并以回车键确认。

持续按下，在测量模式里启动最大跟踪测量。

所显示的测量值都可以以前进/后退键选择并进行修改测量。

确认最后一次测量后，再次按下，启动计算功能。

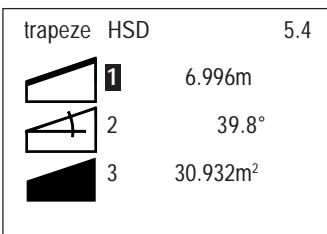

需要将所有计算结果保存吗？

长时间按下。

保存后，退出菜单功能并转换到初始画面。

需要使用某个特定的结果吗？

用前进/后退键选择所需计算结果。

短暂按下，确认选择。


退出菜单功能，选择结果显示在初始画面上。

按需要可将测量结果保存在存储器。

## 山墙面积 (5.5)

利用这个功能，可测量有两对山墙的双坡屋面的面积。

应用实例：利用山墙算面积来计算装修面积。

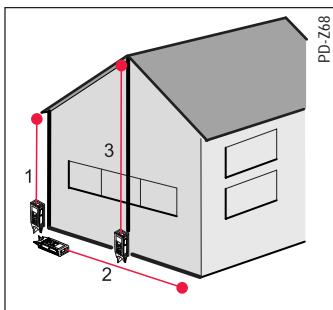

启动此功能后，显示屏上有如下显示。

## 计算 (续)

gable area

5.5



**zh** 第一个待测的高度 (檐口高) 以 “1” 代表，并有黑色标记。

短暂按下，进入测量模式。

用激光瞄准第一个测量点。


平稳地握住 DISTO，测量。

在不使用支架的情况下，可能造成颤抖，所以测量时可采取延迟测量 (x 键) 或长时间按下测量键，来启动持续测量

短暂按下，确认所显示的测量值。

gable area

5.5

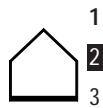

3.547m

第一个测量结果显示在其代表数字 “1”的右侧。

同时下一个待测值，山墙侧面长度的代号 “2” 显示成黑色。

如上所述，测量山墙侧面长度并以回车键确认。

持续按下，在测量模式里启动持续测量。

gable area

5.5



9.812m

第二个测量结果显示在代表数字 “2”的右侧。同时下一个待测的山墙高的代号 “3” 显示成黑色。

短暂按下，转换到测量模式。

用激光瞄准屋脊。

平稳地握住 DISTO，测量。

持续按下测量键，在测量模式里启动最大跟踪测量。所需测量值确定后，再次短暂停下测量键。

短暂按下，确认所显示的测量值。



确认最后一次测量后，再次按下，启动计算功能。

gable area

5.5



53.789m<sup>2</sup>

再次按下，退出菜单功能，计算结果显示在初始画面里。

按需可将计算结果保存在存储器。


## 圆形 (5.6)

这个功能直径可根据测量圆面积。

# 计算 (续)

## 应用实例：

- \* 树桩的体积(木材量), 圆塔形贮仓的容积。进行管道施工。启动此功能后, 显示屏上有如下显示。

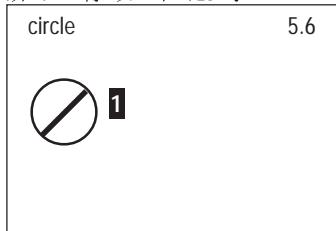

待测量的圆形直径以“1”代表，并有黑色标记。

短暂按下，进入打点模式。

将 DISTO 的测量起始边固定在圆周上。

用激光点瞄准圆周的对面。




平稳地握住 DISTO, 测量。



在情况下, 可能造成颤抖, 所以测量时可采取延迟测量(x键)或键, 来启动最大跟踪测量。在所需的最大跟踪测量值暂按



连续两次短暂停下, 确认测量结果, 并开始进行计算。

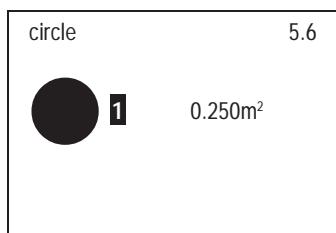

再次按功键, 在菜单结果画面里退出计算。

按需要将计算结果保存在存储器。



## 空间计算 (5.7)

此功能利用长, 宽, 高来计算体积或容积地面或天花板, - - - 墙壁面积总和, 周围长和容积。

## 应用实例：

- \* 装修所需的房间内部的尺寸(如; 粉刷, 铺地板等)

启动此功能后, 显示屏上有如下显示。

待测量的房间长度以“1”代表, 并有黑色标记。



短暂按下, 进入打点模式。

调整 DISTO, 用激光瞄准第一个测量点。



平稳地握住 DISTO, 测量。





在情况下, 可以使用支架的能量时测量(x键)下, 以使架造量时可测

在所量值暂按



短显示暂按的测量值。

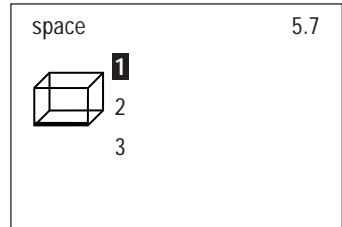

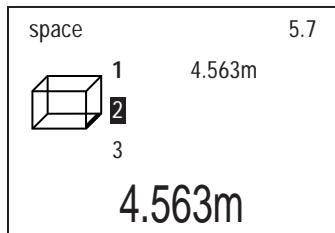

房间长度显示在其代表数字“1”的右侧。同时下一个待测值，房间的宽度的代号“2”显示成黑色。如上所述测量，并用回车键确认。最后测量并确认高度(Nr. 3)。

再次短暂按下，启动计算。

测量结果以图形形式显示，并以(1-4)代表：  
1.....地板/天花板面积  
2.....围牆面积  
3.....周长  
4.....体积

space	5.7
1	26.369m <sup>2</sup>
2	82.632m <sup>2</sup>
3	20.684m
4	105.344m <sup>3</sup>

需要将所有计算结果保存吗？

长时间按下。

保存后，退出菜单功能并转换到初始画面。

需要使用某个特定的结果吗？

用前进/后退键选择所需测量结果的代号。

短暂按下，确认选择。

退出菜单功能，选择的测量结果显示在初始画面里。按需可将计算结果保存在存储器。

## 保存 (6)

, 5x

Menu

- 1 measure settings
- 2 end cover
- 3 basic settings
- 4 basic functions
- 5 calculation
- 6 memory**



memory

- 1 memory key 1-9**
- 2 1-9 recall key
- 3 stack
- 4 data

DISTO 可通过不同的方式保存测量和计算结果。

最后显示的测量，计算结果或输入的常数，会在 DISTO 关闭时保存在初始画面里，并在再次开机时显示。

## 存储键 1-9 (6.1)

九个内存地址，方便加，减常数轴距常数等经常性的调用。


这个菜单功能只可保存。可利用菜单功能“1-9 调出”(6.2)调出键盘保存。

厂家设置：在缺省设置(3.4)之后，所有保存清除。

**前提：** 前，在保量或计算面里。通过按动键来进行输入。

用菜单保存功能启动此功能后，显示屏上有如下显示。

# 保存 (续)

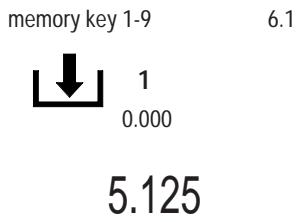

箭头代表保存，旁边的数字代表键盘 (1-9) 保存地址。

下面的一行小体数字代表保存值，无内存时，显示为“0.000”。在执行保存时，原保存值将被新的代替。

③ 以前进 / 后退键选择键盘保存键，或直接以数字键输入。

④ 短暂按下，进行保存。

短暂确认后，重新显示初始画面。

## 选择保存

① 短暂按下，启动主菜单。

⑥, ① + ① ... ⑨ + ④


选择“存储键”(6.1) 及内存地址相应的键盘数。

执行保存后，短暂确认后，重新显示初始画面。

## 用键盘保存

1 至 9 每个键都代表一个内存地址。

③ 将某键长时间按下，(如 3 键代表内存地址 3)。

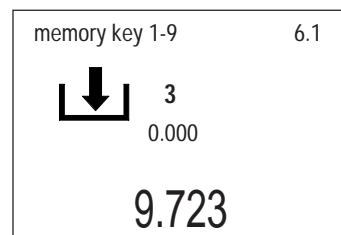

在显示屏上显示出相应的键盘保存值。

④ 短暂按下，保存。


短暂确认后，重新显示初始画面。

## 调用键 1-9 (6.2)

此功能只适用于调出这九个键盘保存。键盘保存在“存储键 1-9”(6.1) 中有详细说明。

在内存调出后，初始画面将会被内存显示代替。

用菜单调出启动此功能后，显示屏上有如下显示。

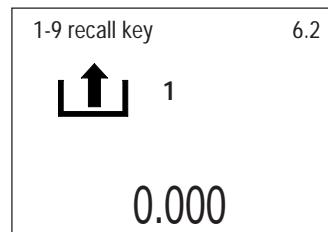

箭头代表调出，旁边显示的数字代表内存地址 (1 - 9)。

下面显示出内存，当无内存时，显示值为“0.000”。

④ 以前进 / 后退键选择键盘，或直接用数字键输入。

④ 短暂按下，调出内存。

短暂确认后，内存显示在初始画面。

## 选择调出

① 短暂按下，启动主菜单。

⑥, ② + ① ... ⑨ + ④

选择“1-9 调出”(6.2) 及内存地址相应的数字键。

# 保存 (续)

保存后短暂显示确认和初始画面。

以 0 键调出

① 持续按下 (约 1 秒钟) 直至听到蜂鸣声。

 当此键按得过长时，会启动累积保存 (6.3) 而不是调出功能。

1-9 recall key 6.2



1

5.125

显示屏里显示出第一个内存值。

 以前进 / 后退键选择键盘，或直接以数字键输入。

 短暂按下，调出内存。

短暂确认后，内存显示在初始画面。

## 堆栈存储 (6.3)

 堆栈存储 (6.3) 可将计算结果以过滤的形式保留在堆栈里。如果输入的数据量超过了堆栈的容量，则将自动溢出到堆栈的下一个地址，而堆栈的值没有通过堆栈而变化。

当 15 内存都满了后，每一个新值会覆盖前一个值，而数每代替最后一个值倒数第二个...。

厂家设置：在缺省设置 (3.4) 之后，堆栈存储被删除。

用菜单调出启动此功能后，显示屏上有如下显示。

 stack 6.3



1

7.891

 头表示的内存存储，旁边栈代表地址 (1 - 15)。

下面显示出内存值，当无内存时，显示为“0.000”。

最后 (最新) 的保存总显示为 1，前一个为 2 等。

短暂确认后，内存显示在初始画面。

 在基本功能中的测量结果 (勾股定理，高度)，或计算结果 (三角形，梯形等) 可在堆栈功能中调出，并进行再处理。

以 0 键调出

① 持续按下 (约 2 秒钟) 直至听到连续两次蜂鸣声。

 当此键按得过短时，会启动累积保存 (6.2) 而不是堆栈存储。

stack 6.3



1

7.891

 以前进 / 后退键选择键盘，或直接以数字键输入。

 短暂按下，调出内存。

# 保存 (续)


在显示屏上显示累积保存的第一个地址。

④ 以前进 / 后退键选择键盘，或直接以数字键输入。

⑤ 短暂按下，调出内存。

短暂确认后，保存值显示在初始画面。

## 数据 (6.4)

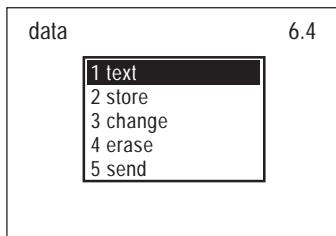


在这个下属菜单中，可以有效地管理数据。

厂家设置：无；意思是说在缺省设置之后，存储的数据不被清除。

文字 (6.4.1)  
在储存这个菜单功能输入描述。可文字，如：测量的数据能输入。


调出菜单一个功能后，显示处。

可以通过键盘输入最多30个字母。显示屏里以它们将显示出来形式发送。

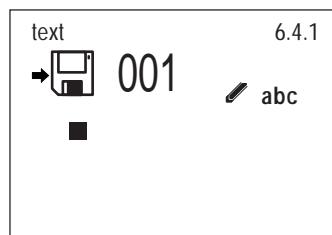

⑥ 短暂按下，切换大小写。

① 连续按动相对应的键，来调出所需的字母或符号（见仪器描述“键盘”章节输入”节）。

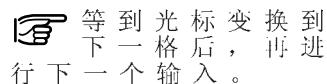

② 短暂按下，可键入空格。较长时间按下，输入“0”。

③ 短暂按下，光标可返回重写。按输入逐步删除。

④ 短暂按下，结束输入并存储。

确认后，返回初始画面。


利用菜单功能发送 (6.4.5)，可将保存的文字以 Excel 表格的形式发送到 PC 机上。

## 存储 (6.4.2)

可利用此菜单功能将测量值和计算结果存储在存储器里。

菜单存储前提示：需存储的常数显示在初始画面里。

调出菜单一个功能后，显示处。

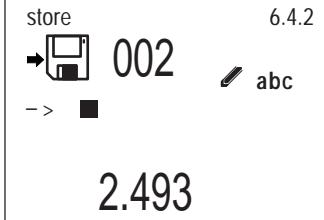

可以额外利用键盘输入三行，每行最多8个字母的文字。

# 存储 (续)

对所存储的常数的清晰的描述，可避免混淆。

输入文字，如菜单功能文字(6.4.1)所描述的一样。

短暂按下，可控制光标的换行。

zh


短暂按下，结束并存储。

短暂显示确认，转换回初始画面。

也可通过从预先给定的表格中选择，来代替文字输入。

前提：此表格已事先在 DISTO 上装载(见 CD 碟上的在线文件)。

短暂按下，显示例表。

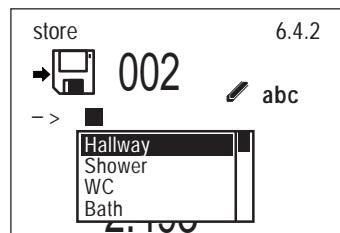

选项



短暂按下，确认选择。

如此可再次选择和确认表选项。

短暂按下，结束此功能，并存储选项。

显示确认后，切换回初始画面。

在重新存储单个常数时，DISTO会自动使用上一个存储的前两行文字。

用回车键将常数存储到存储器里时：

长时间按下。

- 显示屏上显示出下一个空白的存储址，
- 显示光标可输入文字。

按所需，可按上述输入文字。

短暂按下，存储。

短暂显示确认后，显示初始画面。

按所需，可按上述输入文字。

这段文字会在存储器里被使用。

另外两行文字输入，  
- 锁住文字输入，  
- 包括一个定义的  
功能先定。

短暂按下，按顺序存储结果。

确认后，显示初始画面。

## 更改 (6.4.3)

利用这个功能可更改存储器里的数据。

调出此功能，显示屏上显示出一个存储的常数，  
- 内存地址，  
- 被占用的内存存储器占  
数日，和百分率。

# 存储 (续)

change 6.4.3

200 : 200  
25%

5.125m

用前进 / 后退键选择内存地址，或直接以键盘输入。

按需可锁定某个内存值，使它无法发送到PC机上。

短暂停下，锁定内存值。

显示屏上显示这个信号，内存地址和内容都不被改动。

再次按下清除键，可以取消锁定。

① 短暂停下，开始进行更改。

② 用前进 / 后退键使光标换行。

③ 重复按下，进行删除。

通过键盘重新输入字母或常数，或从键盘保存或堆栈存储中调出常数：

④ 按相应长的时间按下。

⑤ (多次)按下，选择测量单位。

⑥ 可从预先给定的表格中来选择文字；见菜单功能存储(6.4.2)。

⑦ 短暂停下，保存更改。

显示确认，转换回初始画面。

## 删除 (6.4.4)

这个功能可删除所有保存的数据。

启动此功能，显示出警告。

erase  
entire  
memory?

DISTO

## 发送 (6.4.5)

send

6.4.5

1 all  
2 position

利用这个功能，可将DISTO保存的数据通过数据电缆传送到PC机或便携机上。

## 全体 (6.4.5.1)

这个保存功能可传送所有的保存数据。

在发送的过程中，显示屏上显示当前发送内存地址。


发送结束后，重新显示下属菜单。

## 指定 (6.4.5.2)

利用这个功能，可发送指定范围内的内存数据。

# 保 存 (续)

启动此菜单功能，有如下显示。

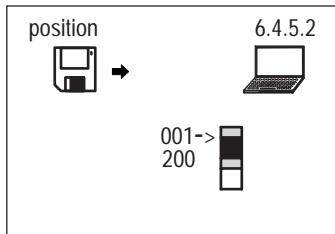

垂直的黑道显示出发送范围内的第一个和最后一个内存。

限 定 发送 范 围：

将箭头切换到第一或最后一个内存地址。




先后输入第一个需要发送的内存。

短暂按下，确认选择，并开始进行发送。

在发送的过程 中，显示屏幕上显示当前发送内存地址。

发送结束 后，重新显示下属菜单。

## 计 算 器 (7)

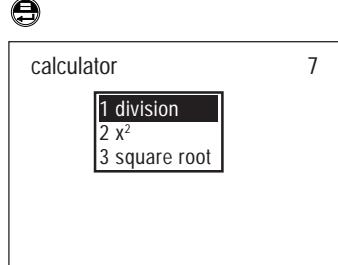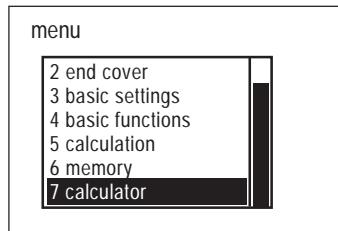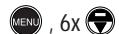

这个计算功能，补充了“简单计算”一章中的基本计算。在下属菜单中的功能，会显示错误信息：或无法将面乘方。长法进尺或房开等。


- \* 在错误使用信息：或显示错误信息：或无法将面乘方。长法进尺或房开等。
- \* 房屋尺寸或房开等。

### 除 法 (7.1)

前提：第一个计算值必须显示在初始画面里。

每一次输入都应用回车键确认。

启动此功能，显示屏上有如下显示。

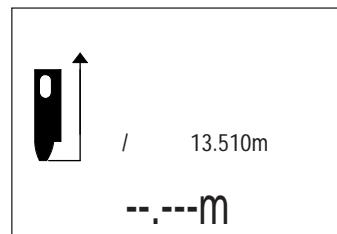

第一个计算值以小字体显示。

第二个计算值，可通按键输入，从键盘保存或累加保存量里得出。

短暂按下，进行计算。

计算结果显示在初始画面里。

**x<sup>2</sup> (7.2)** 前提：第一个计算值必须显示在初始画面里。

启动此功能，计算立即进行，且计算结果显示在初始画面里。

**开 方 (7.3)** 前提：第一个计算值必须显示在初始画面里。

启动此功能，计算立即进行，且计算结果显示在初始画面里。

## 测 程

白天在室外，通常使用激光工作。目标最好处于阴影中。

### 测程的增加：

在晚上，黄昏或目标处于阴影中时，测程会有所增加。

### 测程的缩短：

粗糙的绿色或蓝色的表面，会使 DISTO 测程缩短（植物或树木也会产生同样的效果）。

## 粗糙表面的测量

在测量粗糙表面（如：灰泥墙面）时，显示的是光点的平均值。为避免测量时取灰砖接缝的值，请使用觇板，如 3M“Post-it”，或纸板。

## 透明表面的测量

为避免测量误差，请不要对准无色液体（如水）或玻璃（无尘）表面进行测量。

在测量新材料和液体时，请先进行试验测量。



 在透过玻璃或当一处有多个目标时，会出现空缺测量。

## 湿润，光滑或高光泽度表面的测量

1. 在瞄准角度很小时，激光会被反射掉，从而使 DISTO 无法接收到来被减弱的信号（显示屏上会出现 225 号错误）。
2. 在成直角瞄准的情况下，激光反射过强，（显示屏上会出现 226 号错误）。

## 斜面或圆面的测量

在目标大得足够使激光点打在上面的情况下，可以测量。

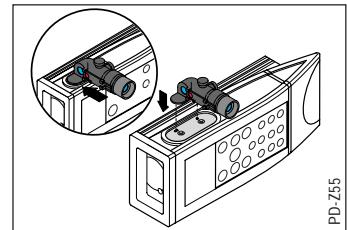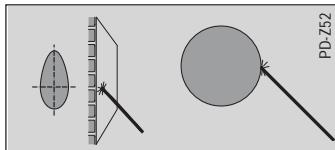

## 徒 手 瞄 准

（约 20 – 40 米）：

使用觇板 563875 (DIN C6) 或 723385 (DIN A4) 或者：按需要自己定购觇板：

距离	订货
至 30 m (白色)	Scotch Cal*
30 - 100 m (棕色)	Engineering-Grade 3279 (750 99 61 036)*


\* 生产厂家 3M Company

## 室 外 测 量


装上望远镜瞄准器，检查是否很好的契合在仪器侧面。

## 调整望远镜瞄准器


1. 在菜单功能“持续”(1.4.2) 中启动持续激光发射。
2. 在室内墙前面 5 m, 10 m 或 30 m 处设置。
3. 将瞄准标志固定在墙上，以供调整望远镜瞄准器。

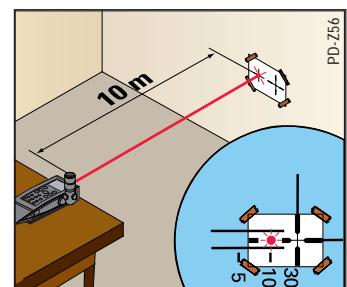

请将瞄准标志务必  
1:1 复印。

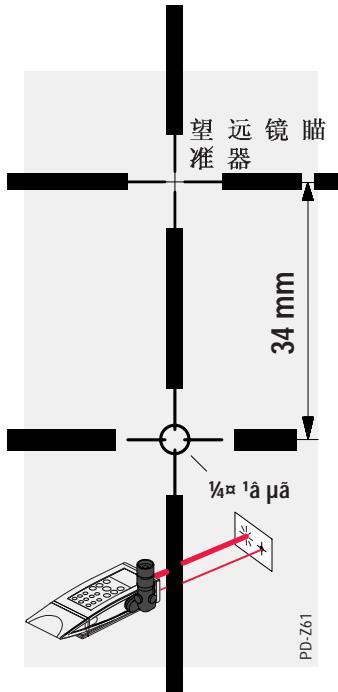

4. 慢慢转动目镜，直至十字线和激光点清晰。

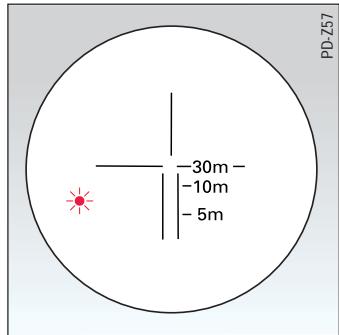


5. 通过两个调整螺丝来调整激光点(水平, 垂直)。

例：您的 DISTO 正好设于墙前 5 米的地方(误差 +/- 0.5m)。此时激光点必须位于中心，并在 5 米的标记边旁。

应定期对 DISTO 进行调整(在半阴影的地方，距离 10-15m 左右)。


## 测量用附件

**望远镜瞄准器 (667478)**  
适用于野外瞄准。远用区的距离的精确瞄准。用区滤光片能使半遮蔽区域的目标上的激光点也看得特别清楚。

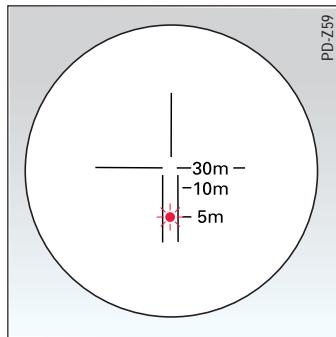

**可视激光眼镜 (723777)**  
红外玻璃眼镜，可在室内或室外 10 - 12 m 处提高激光识别力。

**觇板 563875 (DIN C6)**  
**觇板 723385 (DIN A4)**  
用于反光很差的表面，白色一面的使用距离约为 40m-50m；在更远的距离下，可使用棕色有特殊的反光层的一面。

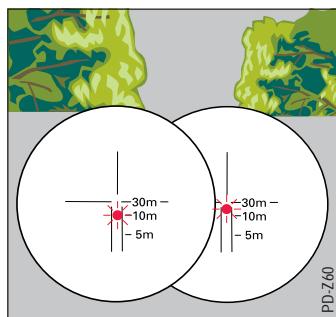

**觇板组 (723774)**  
用于室内手工作业。觇板组可以拼接，也可用不干胶粘贴。觇板尺寸：  
73 x 98 mm / 147 x 98 mm

**水准器 (667158)**  
用于水平或垂直瞄准，如：墙面或地板极不平整的情况下。

瞄准精度约1度，也就是说30米测距的误差约为5mm。

DISTO的水准器不是激光水准器！

短拐角(723775)  
50mm长；适用于窗帘的凹槽。.

长拐角(723776)  
150mm长；适用窗户框。

仪器支架接头(725286)  
可使用用户仪器支架，正确的测量(勾股定理，高度)，DISTO在同一确认的几何点转动。

SLIK U900为推荐使用仪器支架：  
\*转动范围大。  
\*无需仪器支架接头。

### 数据传送用附件

数据电缆GEV102-1(725078)  
用于连接PC机或便携机。(2m长，0号，9针)

数据电缆(708175)  
用于连接掌上电脑的标准电缆。(30cm长，0号，9针)

这两种数据电缆为标准电缆，也可在市场上购买到。

### 运输用附件

背包(667169)  
黑色大背包，可以在运输中起防尘作用。有装附件的格层。

腰带(667489)  
可挂在腰带上，起理想的保护作用。

### 手环(667491)

带有扣，可预防仪器跌落。

### 背带(563879)

可调节长度，带有扣。

DISTO带卡(714871)  
用于将仪器佩带在身上，有特质螺丝。

本说明书可使使用者正确地使用仪器，可能出现在使用过程中，可以使用其危险情况，以使前采取预防措施。使用者应阅读并遵循此手册。

## 仪器的使用范围

### 指定的使用范围

以下为DISTO指定的使用范围：

- \*距离测量
- \*计算面积和体积
- \*存储测量结果

### 禁用范围

\*在未阅读本说明书的情况下启动本仪器

\*在仪器指定的使用范围内之指外使用

\*破坏安全系统，取掉说明或危险标志

\*用工具(如螺丝刀)打开本仪器

\*更新或改造本仪器  
\*盗窃后使用  
\*使用未经Leica Geosystems认可的，别的厂家的附件  
\*在脚手架上，登梯子时，或未设附机架的设备时，不使用  
\*直接瞄准太阳  
\*故意出现其他耀眼的物体  
\*未设安全设施的测量地(如在马路上测量等)

警告：使用被禁止的方法会导致故障，损失和人员伤害。

仪器负责人应给使用人员说明其危险及如何预防。

在未弄清DISTO的使用方法前，不可操作此仪器。

# 使用限制

## 见“技术数据” 一章

**环境：**适合在人类生存的环境里使用，不可在易燃或易爆炸的环境下使用。可在雨中短时间使用。

zh

## 责任范围

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (简称 Leica Geosystems)，作为原生产商的责任范围：Leica Geosystems 负责提供安全的产品包括说明书及原产附件。

**非原产厂家(非 Leica)的责任：**

非原产厂家(非 Leica Geosystems)生产的 DISTO 的附件，应由此厂家负责产品的开发，修理及与 Leica Geosystems 产品的安全联机。

### 仪器负责人员的责任：

**警告：**仪器负责人必须保证按照说明书来操作仪器，确保其使用者按照说明书来使用仪器。

仪器负责人员有以下的责任：

- \* 必须懂得产品的安全须知和使用手册的说明。
- \* 必须熟悉当地的工作安全规则。
- \* 一旦仪器出现安全问题，立即与 Leica Geosystems 联系。

### 使用中可能出现的危险

#### 使用中的重大危险

**警告：**缺乏指导或对指导理解不够会导致错误或不适合的操作。

故而造成事故，导致物品，经济和人员损失。

预防措施：必须严格按照所遵守的安全须知和负责人的指导。

**小心：**在使用故障仪器，被摔过的仪器，被误用过或是被改造成的仪器(如：更换底座)，可能会上出现错误的结果。

预防措施：定期检测仪器，特别是在进行重要测量的前后。请注意 DISTO 光学镜片的清洁，以及机体的完整性。

**预防措施：**不要将 DISTO 直接瞄准太阳。

**警告：**不完善的安全措施或不安全测量，如：在公路上，建筑现场或工商业区内测量，会导致人员伤害。

**预防措施：**随时注意测量环境的安全。遵循当地的事故法规和交通规则。

**预防措施：**只将您的仪器作为测量用仪器，而不是控制仪器。

**小心：**勿将 DISTO 直接瞄准太阳。接收镜片可起到聚光镜的作用，以致烧坏仪器内部。

## 使用中可能出现的危险(续)

您的工作系统必须如此设置：在错误测量，故障或突然断电的情况下，仍能采取安全措施，以不至造成任何损失。

**小心：** 在强电场环境下，测量识别错误会造成底座自动失效，从而造成错误测量结果。

**预防措施：** 在强电场环境下（如：电磁，变电站，...），应对 DISTO 的底座自动识别功能进行监视，或关闭。

**警告：** 在野外使用电脑时，未为野外操作而设计的电脑，会被电池损坏。

**预防措施：** 请遵循厂家使用范围及使用说明操作。

**小心：** 在运输或处理未耗尽的电池时，会因适当的处理方法引起燃烧。 **预防措施：** 将电池从仪器中取出。处理电池时，必须保证它已经耗尽（使仪器在跟踪状态下测量，直至电量耗尽）。

**小心：** 长期不使用仪器的情况下，可能会因电池的仪器。 **预防措施：** 在长期情况下，将电池取出保存。

**小心：** 在不专业的情况下，如机械冲撞（摔跌，冲撞），非专业性的附件安装，会造成仪器的成效果或施害。

**预防措施：** 随时注意您仪器的附件（如：瞄准器，手带，背带...）专业地安装及固定。使您的仪器不受到机械冲撞。

**警告：** 不当的处理，会造成如下的情况：

\* 燃烧：有体电会燃烧，人当热毒或污染。 \* 生料气：会使人健康受损害，或污染环境。

\* 仪器导致严重污染。 **预防措施：** 按照您仪器的地避免规章的使用。

## 激光等级

DISTO 设有可见前激光，并从仪器发射。

本产品属于二等激光并使用以下标志：

- \* IEC60825-1: 1993 “激光产品的辐射安全”
- \* EN60825-1: 1994 “激光产品的辐射安全”

本产品属于二等激光并使用以下标志：

- \* FDA 21CFR Ch.I §1040 : 1988 (美国国家健康与人类服务部，联邦规则编纂)

## 激光等级(续)

二级激光产品：束，在要本眼  
必要直视的情况下，不会眨眼睛。  
不必要直视的情况：眼睛或在本眼  
他的人。转保眼  
能地行来保护眼。

zh



**警告：**通过光学镜片(如：目镜，望远镜)等直视激光束，会对眼睛造成危害。

**预防措施：**预不视要激光束。

**小心：**用眼睛直视激光束，会对眼睛造成危害。

**预防措施：**预不视要使激光束在眼睛上(特别是注视激光器的情况下)。

### 标签

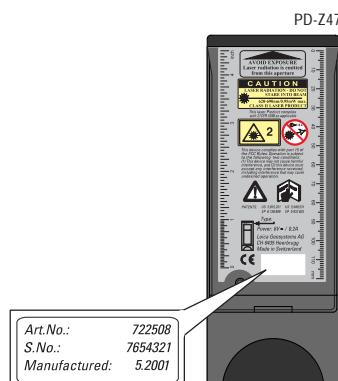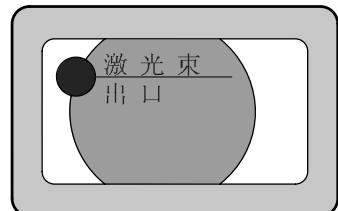

光束发散	0.16 x 0.6 mrad
脉冲延迟时间	$15 \times 10^{-9}$ s
最大发射功率	0.95 mW
每次脉冲的最大发射功率	8 mW
不安全测量率	+/-5%

## 电磁兼容性(EMC)

DISTO 的下如辐射境不给定有荷的电容可电地设在电工作，且磁干扰。DISTO 和静定它也：射下对磁兼容性定义电的磁环且对对它的干扰。

**警告：** DISTO 射尽管会干扰 DISTO 各项已满规定和其设备无法完全排除的可能。

**小心：** DISTO 也可受到于它联机的仪器的干扰(如：电脑，不同的电缆，... )。

# 电磁兼容性(续)

## 预防措施:

只推荐使用 Leica Geosystems 装置和附件。他将确保您在不同的条件下使用 DISTO。建议遵循以下的使用规范，以满足您的要求。



### 小心：

电磁辐射的干扰量超过容许量时，会造成测量误差。DISTO 已满规定和有关方面的各项目，除 DISTO 受法强的干扰外，应完全排除电磁辐射干扰。Leica Geosystems 公司建议在使用本产品时，应采取以下步骤：请务必按照以下步骤操作。

**警 告 :** 在使用单侧插有电缆(如：数据电缆)的 DISTO 时，可使电台辐射超出规定量，从而干扰其他仪器。

**防 护 措 施 :** 在使用 DISTO 时，电缆必须两端都联机(如：仪器，电脑...)。

**警 告 :** 本仪器是按照 FCC 规定进行条定件的字样的。

设计它这种产品会造

的在仪器上或无干

限居住器高使用电

制住不利辐射不

件使用射频当接

保用并当，接

证。可当，接

条区利辐射不

的接线扰。

在特定的安装下，也无可能性。

接收机情况(将受其影响)，请采取如下的措施来避免：

- \* 重新调整天线或更换位置器距离到电台。
- \* 将收发器不放在仪表上。
- \* 将收线到电视机那。
- \* 重新调整天线或更换位置器距离到电台。
- \* 将收发器不放在仪表上。
- \* 重新调整天线或更换位置器距离到电台。
- \* 将收发器不放在仪表上。


## 警 告 :

在未经 Leica Geosystems 的同意下，更换或改造仪器，则对用户操作设备的授权无效。

## 产品说明：

PD-Z65

zh

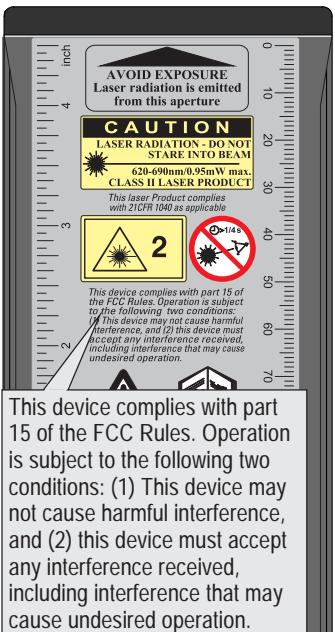

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

# 保养和储存

## 保养

### 清洁和干燥

\* 将灰尘从镜头上清除。  
 \* 不要用手指触及镜头。  
 \* 只用柔软的布来擦拭，必要时请用酒精。会液  
 容易腐蚀塑料部件。

当泥灰或碱溅到仪器上时，请立即用水(湿布或海绵)清洁掉。象眼镜一样来保护远光光学部分。

## 储存

**在储存仪器时，请注意它对温度极限的要求，特别是在夏天(-40度 + 70度)。**

**受潮件应干燥。仪器从包装箱取出及不超时，件过40分钟以上，应擦干。**

**在运输前进行长期储存或使用时，请在运输后检测。**

**在室内设备室给应程。**

**将DISTO移仪从房间移到器皿间，被这种罩子盖住，或让录像机记录，或让像机从湿和暖光，有光，将慢待样。**

## 运输


**DISTO的机械部件很容易损坏，但运输一个它却为好。**

**将DISTO放或在其盒内。运输时应运输箱或运输箱。运输箱内的运输箱应运输。**

**在登机前可以带上飞机。是否提行李询问作手提箱。**

## 邮寄

**在邮寄时请用Leica Geosystems的原包装(包装箱和包装盒)。取出电池，邮寄时不能带电池。**

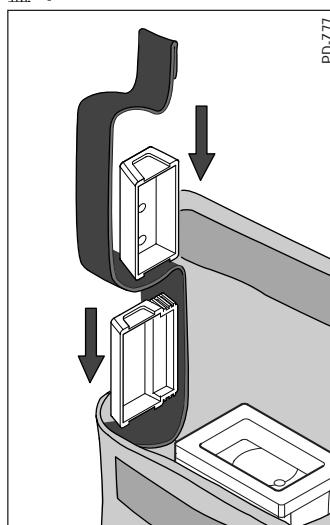

**不要超过温度极限。**

	DISTO pro <sup>4</sup>	DISTO pro <sup>4</sup> a
测量精度	typ.: 3 mm / max.: 5 mm *	typ.: 1.5 mm / max.: 2 mm *
最小显示单位	1 mm	1 mm
测距	0.3 m 至 100 m 以上 **	0.3 m 至 100 m 以上 **
测量时间, 距离	0.5 ... ca. 4 s	0.5 ... ca. 4 s
测量时间, 跟踪测量	0.16 ... ca. 1 s	0.16 ... ca. 1 s
电池容量 (4 x 1, 5V, Typ AAA)	超过 3000 次测量	超过 3000 次测量
激光	可见; 635 nm	可见; 635 nm
激光束光斑 (在远处)	6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)	6 / 30 / 60 mm (10 / 50 / 100 m)
野外测量 (瞄准器接口)	✓	✓
距离测量	✓	✓
延迟测量	✓	✓
跟踪测量 (持续测量)	✓	✓
最小 / 最大跟踪测量距离	✓	✓
计算功能 (勾股定理, 面积, 角度, ...)	14	14
计算器	✓	✓
存储器	800 测量值	800 测量值
键盘存储	9 常数	9 常数
累积 (临时存储)	最后 15 个值	最后 15 个值
图形显示, 四行显示, LED 照明	✓	✓
文字数字键盘	✓	✓
数据传送接口	✓	✓
转角底座	✓	✓
划线 / 拐角底座	✓	✓
转换接头底座	✓	✓
防尘, 防溅水	IP54 gem. IEC60529: 防雨水, 防尘	IP54 gem. IEC60529: 防雨水, 防尘
体积, 重量	188 x 70 x 47 mm, 440 g	188 x 70 x 47 mm, 440 g
温度范围 收藏 使用	-40 度至 +70 度 -10 度至 +50 度	-40 度至 +70 度 -10 度至 +50 度

## 测量精度的说明

(\*) (\*\*\*) 两点说明都 是在上页技术数据的基础上。

\* 测量精度符合 ISO/R 1938-1971, 统计可信度为 95% (即: +/- 2x 标准偏差)。测量精度与平均测量条件有关。

zh

测量精确度有效于  
- 基本功能 (测设功能除外),  
- 计算功能,  
- 持续测量 (跟踪测量功能)。

最大的测量误差与不良的测量条件有关, 如:


- 强反射表面 (如反射带)。
- 在容许温度范围的极限值附近操作, 突然间的温度差异 (见 83 页)。
- 很亮的环境及强烈的热抖动会造成 +/- 5 mm 的误差 (2x 标准偏差)。

\*\* 在长距离测量 +/- 30 ppm (+/- 3mm/100m) 包括近距离误差。

目标表面的激光反射性越好 (漫反射, 非镜射), 激光束相对亮度越大 (室内, 黄昏), 可达到测量距离也就越大。

40 - 50 m 以上的距离, 应用目标板棕色的一面 (见附件页)。

### 计算标准偏差 s:

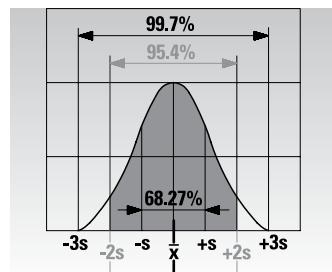

使用有统计功能的计算器或 Excel 程序, 用 10 个测量结果可直接计算中间值  $\bar{x}$  和标准偏差 s。

标准偏差的计算公式 s:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

n ... 测量次数

$x_i$  ... 各个测量值

$\bar{x}$  ... 测量平均值

用 Excel 程序来计算:

在菜单粘贴中启动菜单功能。

在功能助理中: 选择统计功能: STABW。

在不同的 Excel 版本中, 计算方法有所不同。

## 精度测试

DISTO 的用户可根据 ISO 900... 的标准来进行精度测试:

您可在 ISO 900... 标准范围内来测试 DISTO。

您可以选择一个容易接近的固定的约 1 至 10m 长的目标 (窗户或房间的宽度), 进行 10 次测量。

测量长度必须由国家计量部门通过合格的测量工具测得 (根据国家标准)。

记录测量误差并算出其平均值。

记录偏差值, 并计划好下次测试时间。

## 信息代码

定期进行这项测试，特别是在进行重要的测量工作前后。

在 DISTO 上贴上不干胶纸，记录精度测试情况。

您的 DISTO 的精度应小于或等于仪器标准误差。

经过精度测试的 DISTO，应同样满足手册上规定的距离和温度范围内的使用精度要求。请注意使用说明中的有关技术数据和精度的说明。

信息号	原因	解决方法
E702 – E706	计算错误	重新操作
E252	温度过高，超过 50 度	仪器降温
E253	温度过低，低于 0 度	仪器加温
E255	接收信号过弱，测量时间过长， 距离 < 250 mm	使用觇板 测量时间 > 10 sec.
E256	接收信号过强	使用觇板（正确的一面）
E257	错误测量， 背景过亮	使用觇板
E504	存储器里无数据	无可供选择的数据
E505	存储器已满	删除存储
E...	其他信号	与维修部联系



短暂停下，清除  
错信号，并回  
到初始画面。



此信号多次在  
测量时出现，如  
果复开 / 关机，如  
果错误仍然出现，  
请联系我们维  
修部，并说明显  
示的错误信息。

**1 Measure settings**

- 1.1 reference
- 1.1.1 front
- 1.1.2 stand
- 1.1.3 rear

**1.2 offset**

- 1.2.1 addition
- 1.2.2 subtraction
- 1.2.3 none

**1.3 timer**

- 1.3.1 once
- 1.3.2 permanent
- 1.3.3 none

**1.4 laser**

- 1.4.1 normal mode
- 1.4.2 permanent

**1.5 tracking**

- 1.5.1 on
- 1.5.2 off

**1.6 send**

- 1.6.1 on
- 1.6.2 only results
- 1.6.3 off

**2 End cover**

- 2.1 without end cover

**2.2 adapter end cover**

- 2.2.1 without add-on
- 2.2.2 accessory 723775
- 2.2.3 accessory 723776
- 2.2.4 pivot gap
- 2.2.5 individual extens

**2.3 recognition**

- 2.3.1 on
- 2.3.2 off
- (2.4 Swivel foot )
- (2.5 Alignment aid)

**3 Basic settings**

- 3.1 units
  - 3.1.1 0.000 m
  - 3.1.2 0.00 m
  - 3.1.3 0.00 feet
  - 3.1.4 0'00"/32
  - 3.1.5 0.0 in
  - 3.1.6 0"/32
- 3.2 language
  - 3.2.1 Deutsch
  - 3.2.2 Englisch
  - 3.2.3 Français
- 3.3 beep
  - 3.3.1 measure
  - 3.3.2 key
  - 3.3.3 off
- 3.4 reset
- 3.5 lighting
  - 3.5.1 on
  - 3.5.2 off
- 3.6 switch off

**4 Basic functions**

- 4.1 maximumtracking
- 4.2 minimumtracking
- 4.3 required distance
  - 4.3.1 constant
  - 4.3.2 variable

**4.4 pythagoras**

- 4.5 height
- 4.6 accuracy
- 4.7 average

**5 Calculation**

- 5.1 triangle SSS
- 5.2 triangle SH
- 5.3 trapeze HSH
- 5.4 trapeze HSD
- 5.5 gable area
- 5.6 circle
- 5.7 space

**6 Memory**

- 6.1 memory key 1-9
- 6.2 1-9 recall key
- 6.3 stack
- 6.4 data
  - 6.4.1 text
  - 6.4.2 store
  - 6.4.3 change
  - 6.4.4 erase
  - 6.4.5 send
  - 6.4.5.1 all
  - 6.4.5.2 Position

**7 Calculator**

- 7.1 division
- 7.2  $x^2$
- 7.3 square root

在国际 SQS 证书的检查中, Leica Geosystems AG, Heerbrugg, , 以其高质量系统, 荣获了国际质量系统和质量管理体系 ISO 9001 证书, 以及环境系统的 ISO 14001 。



全面质量系统是我们对全体客户的承诺。

请向您所在地的 Leica Geosystems 代理商查询我们 TQM 系统的更多的信息。